



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 9, 2025, 3:04:46 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_228

Setor:

4

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_228_JP_TS__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Dr. Jayme Siciliano

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250109-180618.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

50

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250109-180817.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250109-180926.jpg

Descrição do terreno:

Moradia localizada em talude de cortes múltiplos


Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha Sã**
- **Rocha alterada**
- **Solo sobre rocha**

Observação sobre o material predominante:

Rocha sã e alterada na base da encosta, seguidas por perfil de solo residual. A rocha apresenta pelo menos 2 sets de fraturas.

Foto do material predominante:

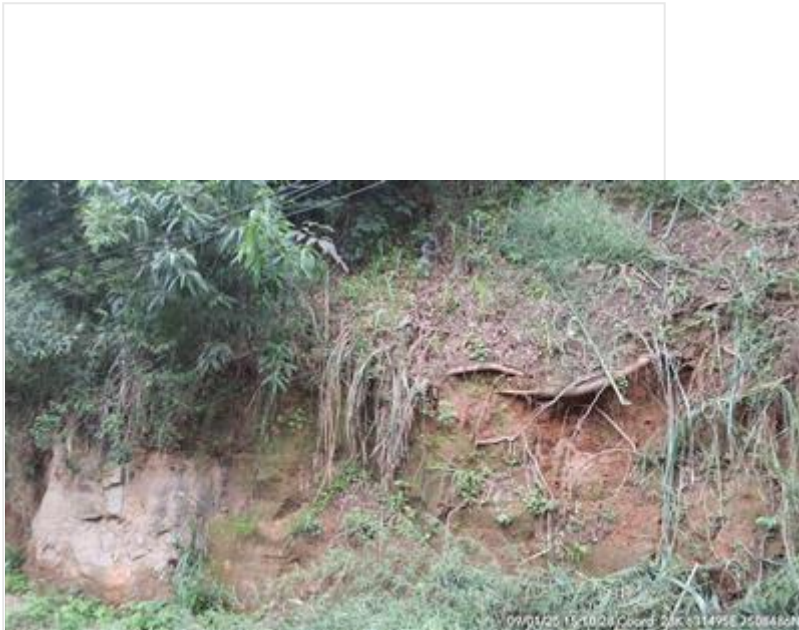

Foto_material-20250109-181027.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250109-182344.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250109-181627.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250109-181041.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Rocha fraturada**
- **Erosão laminar**

Foto Rocha fraturada



Foto_Rocha_fraturada-20250109-181102.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250109-181121.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Processo erosivo ativo na face do talude de corte

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250109-181146.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

11

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradias muito próximas a talude de corte que apresenta indícios de movimentação de massa e de processo erosivo ativo

GPS

Área analisada:

Area: 2,467.69 Sq meters

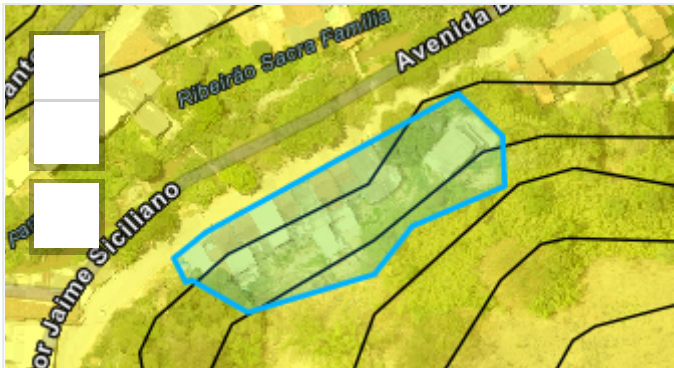

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok