



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 10, 2025, 9:03:53 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_228

Setor:

5

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_228_JP_TS__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Dr. Jayme Siciliano, 122

Localidade:

Centro

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250110-122750.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**


Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60

Foto da encosta natural:

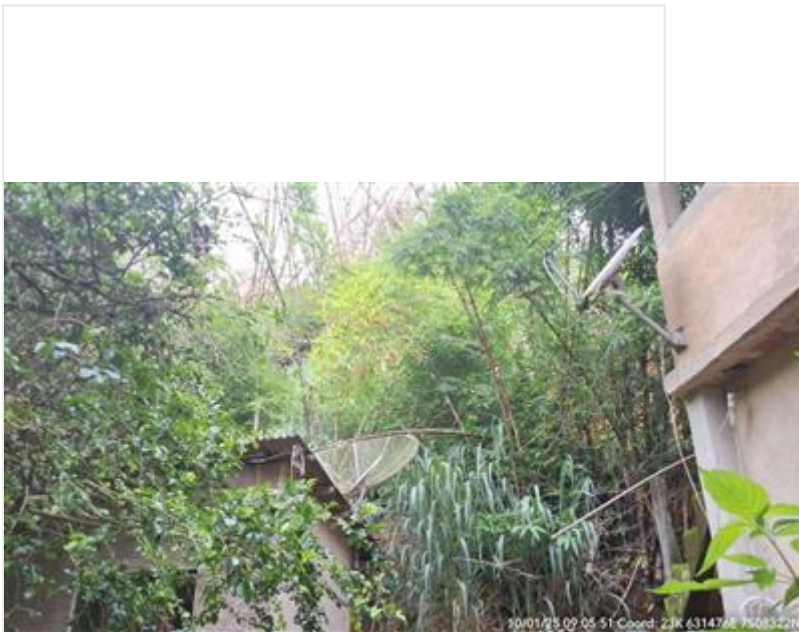

Foto_encos_nat-20250110-120550.jpg

Descrição do terreno:

Casas em meia encosta encaixadas em área de drenagem natural da encosta, área de intenso fluxo de água

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**
- **Rocha São**

Observação sobre o material predominante:

Espessa camada de solo, com blocos de rocha, alguns mobilizados na base da encosta

Foto do material predominante:



Foto_material-20250110-121233.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Subangulares

Distribuição espacial:

Dispersos

Depósitos antrópicos:

- **Lixo**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250110-120721.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:




Foto_vulnerabilidade-20250110-120803.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados

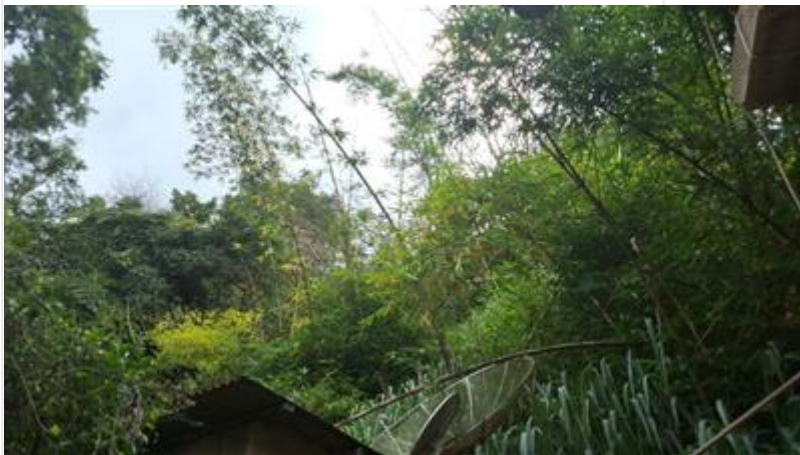

Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250110-120...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250110-120923.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250110-120938.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento do início de 2024 que destruiu cômodo de uma das casas e entrou dentro de outra casa; as duas edificações encontram-se desocupadas. Material mobilizado constituído de solo e blocos de rocha.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250110-120951.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Esgoto**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250110-122614.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com histórico de perda constante de material na encosta, que é uma área natural de drenagem. No início de 2024, ocorreu um deslizamento de solo e blocos de rocha, que destruiu o cômodo de uma casa e atingiu os fundos de outra, onde moravam pessoas idosas, as quais desocuparam o local após o evento. De acordo com moradores, as casas a montante não possuíam esgotamento sanitário até pouco tempo atrás, e a água servida era lançada diretamente na encosta.

GPS

Área analisada:

Area: 447.44 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250110-121324.jpg

Descrição da foto1

Material retido aos fundos da casa