



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 10, 2025, 9:18:59 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_228

Setor:

6

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_228_JP_TS__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Rua Dr. Jayme Siciliano

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250110-123111.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250110-122120.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250110-122201.jpg

Descrição do terreno:

Moradias localizadas próximo a drenagem natural, com encostas muito vegetadas.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Espessa camada de solo com blocos angulares de rocha.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250110-122237.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Angulares

Distribuição espacial:

Na base

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250110-122310.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250110-122333.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Sulcos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250110-122400.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250110-122447.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250110-122434.jpg

Processo:

- **Movimentos gravitacionais de queda livre**


Movimento Gravitacionais de queda livre:

Queda de blocos

Observação sobre o processo:

Processo envolve a queda de blocos angulares, com mobilização de solo

Foto do Movimento Gravitacionais de queda livre:

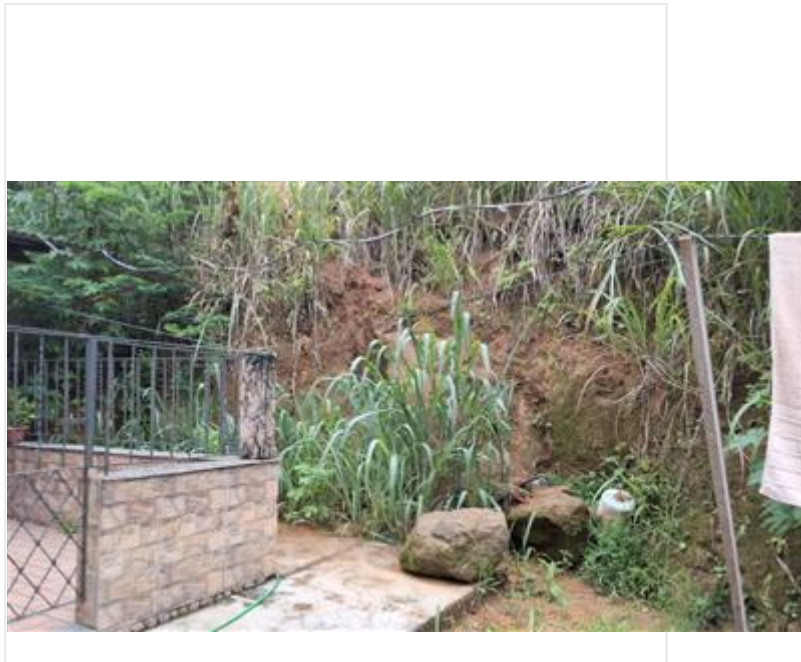

Foto_Movimentos_gravitacionais_de_queda_livre-20250110-...

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250110-122541.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

10

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Encosta com grupo de moradias em seu topo e outras moradias em sua base. O corte próximo à moradia a jusante apresenta histórico de mobilização de material, com queda de blocos rochosos angulares. A moradia situada no fundo da drenagem sofre com forte fluxo de água superficial em períodos chuvosos. Moradora relatou que as casas a montante da encosta não possuíam sistema de esgoto até pouco tempo atrás, despejando o mesmo diretamente na encosta.

GPS

Área analisada:

Area: 1,552.23 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok