



FICHA DE CAMPO

data_inicio

27 de fev. de 2025 09:33:15

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Ipês_352

Setor:

1

Código do setor:

MD_Ipês_352_DS_TB__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Avenida

Endereço:

Das Jabuticabeiras, número 2725

Localidade:

Ipês

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

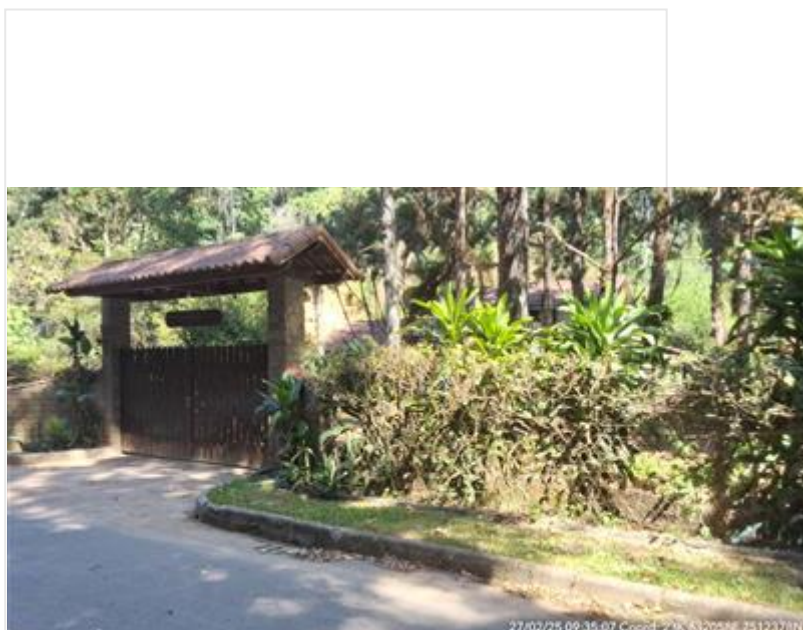

Foto_acesso-20250227-123506.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**


Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

75

Foto do talude de corte único:

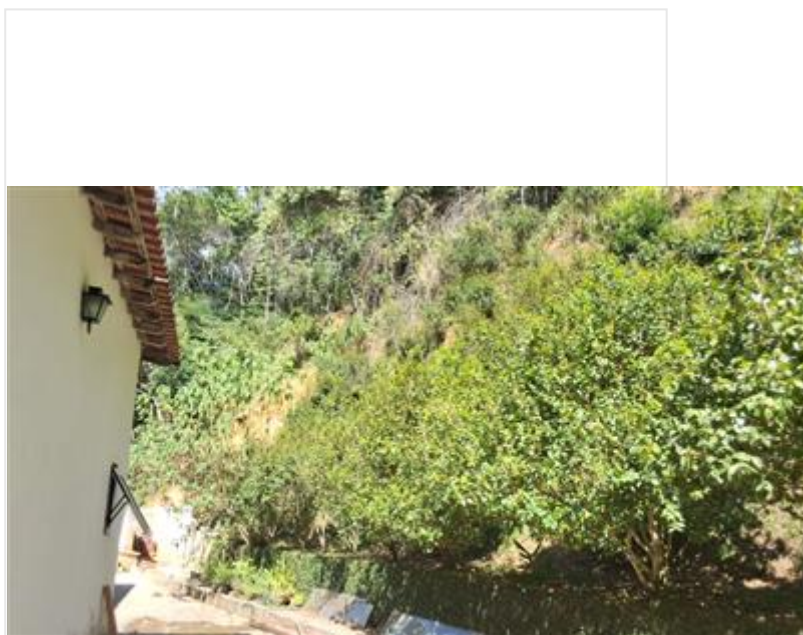

Foto_cort_un-20250227-124146.jpg

Descrição do terreno:

Corte único em base de encosta, com cerca de 9 metros de altura. Há edificações em sua base.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250227-124056.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250227-124038.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250227-124358.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Sulcos**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250227-123...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250227-123816.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250227-123824.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250227-123836.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido em 2024 com atingimento de área externa e parede de área de churrasqueira, sem danos aparentes. Há histórico de deslizamento de porte similar, ocorrido a cerca de 20 anos atrás; feições erosivas no trecho de cicatriz pretérita.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250227-123857.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250227-124257.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado pelo assentamento de edificação de média vulnerabilidade estrutural junto a talude de corte com histórico de deslizamento cerca de 20 anos, além de outro mais recente, deflagrado em 2024, sem danos aparentes a estruturas. Cita-se ainda a presença de vegetações tombadas e feições erosivas ativas. Atenta-se para o processo de exposição inicial de solo em trecho do talude projetado para a edificação, onde ocorreu o deslizamento mais antigo.

GPS

Área analisada:

Área: 1.607,39 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250227-123943.jpg

Descrição da foto1

Detalhe para o trecho do talude com vegetação rasteiras e feições erosivas delineando a porção do talude onde houve o deslizamento mais antigo.

Foto2



Foto2-20250227-124246.jpg

Descrição da foto2

Visada lateral onde observa-se a distância da edificação ao talude. Trecho de solo exposto, porção superior esquerda, mostra a cicatriz recente.

Foto3



Foto3-20250227-124854.jpg

Descrição da foto3

Detalhe para as feições erosivas, onde houve deslizamento pretérito, projetados para a edificação.