



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 27, 2025, 10:05:46 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Ipês_352

Setor:

2

Código do setor:

MD_Ipês_352_DS_TB__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Avenida

Endereço:

das Jabuticabeiras, número 2689 (Sítio Meu Sonho)

Localidade:

Ipês

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250227-131834.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**


Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

75

Foto do talude de corte único:

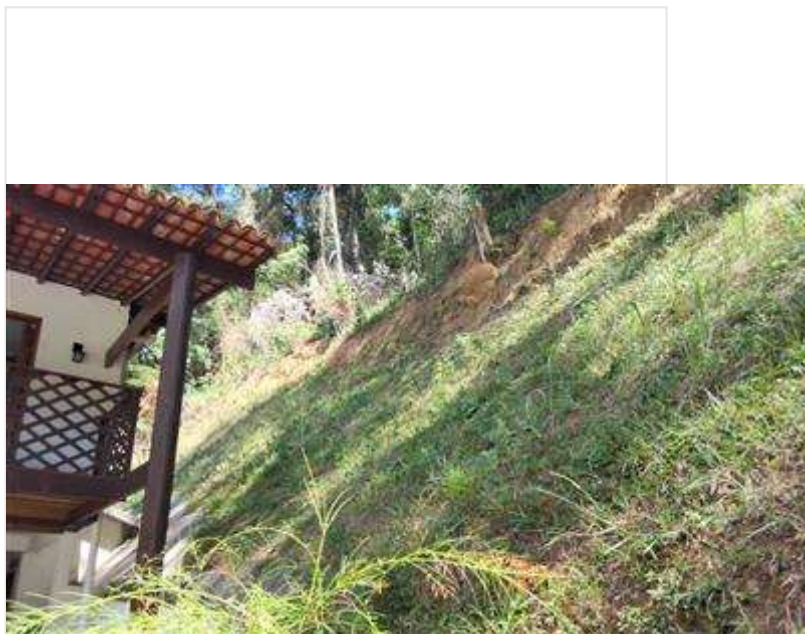

Foto_cort_un-20250227-131149.jpg

Descrição do terreno:

Corte em terreno para o assentamento de edificação de baixa vulnerabilidade estrutural.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250227-130956.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250227-130943.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250227-131248.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250227-131...

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250227-131213.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Identificação de processos erosivos ativos promovendo a exposição de solo e a exposição inicial de raízes de espécies arbóreas.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**


Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:

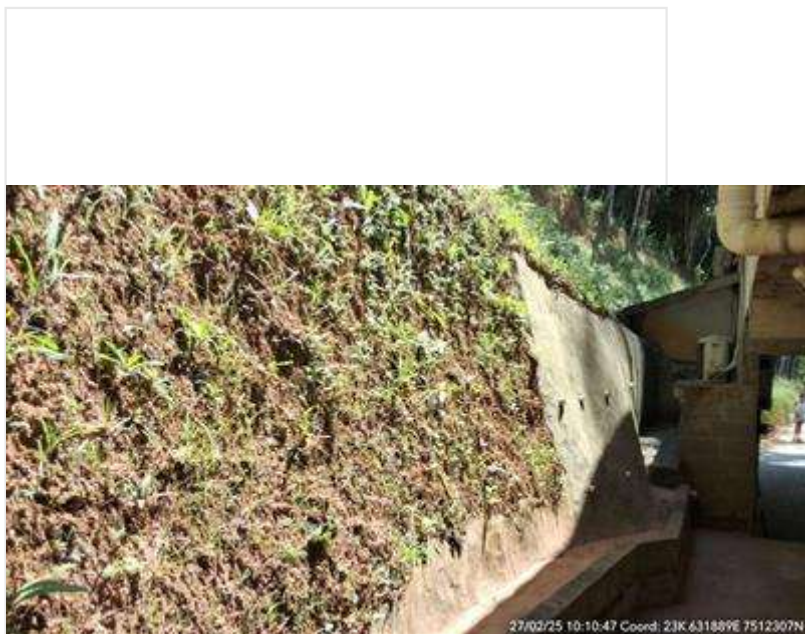

Foto_agua-20250227-131046.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por corte em talude para assentamento de edificação de baixa vulnerabilidade estrutural. Há, na base do talude, muro e concreto projetado com drenos e, na porção superior, feições erosivas ativas e a presença de espécies arbóreas inclinadas a jusante, em processo inicial para exposição de suas raízes.

GPS

Área analisada:

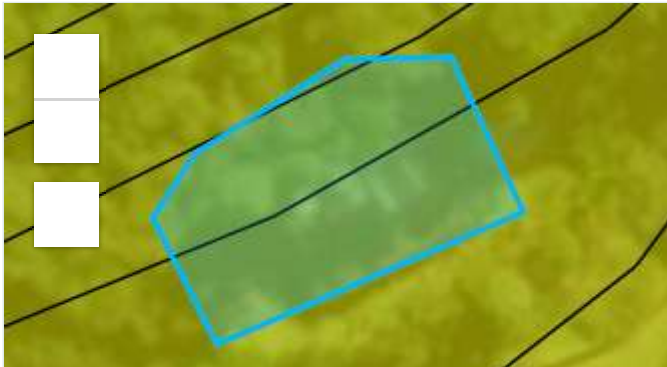Area: 1,188.78 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250227-131703.jpg

Descrição da foto1

Trecho plano do terreno correspondente a feição similar a exposição de solo observada em imagem aérea; sobreposição de solo em terreno plano.