



FICHA DE CAMPO

data_inicio

27 de fev. de 2025 10:33:12

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Ipês_352

Setor:

3

Código do setor:

MD_Ipês_352_DS_TB__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Rua Sao José, número 54

Localidade:

Ipês

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

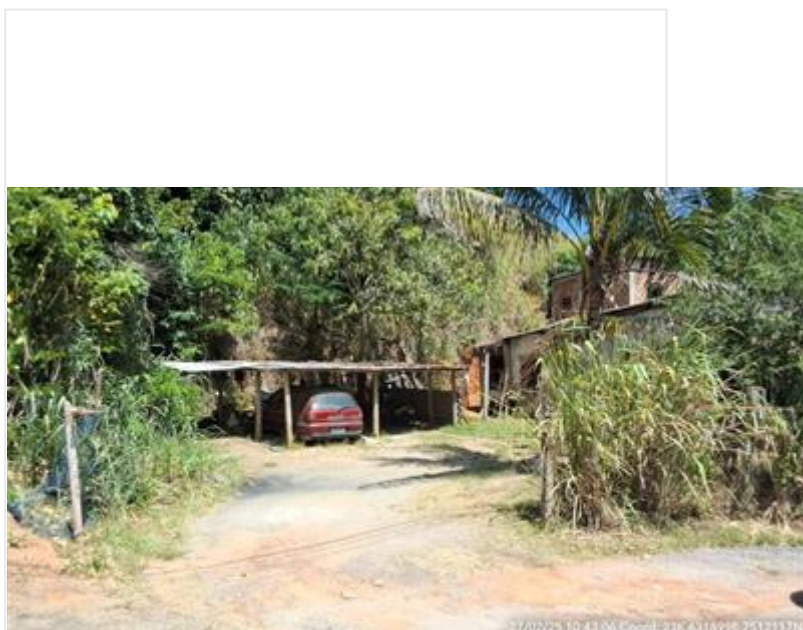

Foto_acesso-20250227-134305.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250227-131641.jpg

Descrição do terreno:

Cortes múltiplos verticalizados com assentamento de edificações a distâncias nulas de suas base e topo.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com exposição pontual de pedaços de veios de quartzo.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250227-134114.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250227-133831.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250227-134906.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250227-134243.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Descalçamento**
- **Trincas em muros**
- **Erosão laminar**
- **Estrutura colapsada**
- **Ângulos negativos**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250227-133924.jpg

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250227-134347.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250227-133810.jpg

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250227-134359.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250227-133901.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250227-133758.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar deflagrado em crista do talude com colapso parcial de muro de bloco de concreto.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250227-133751.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**


Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:

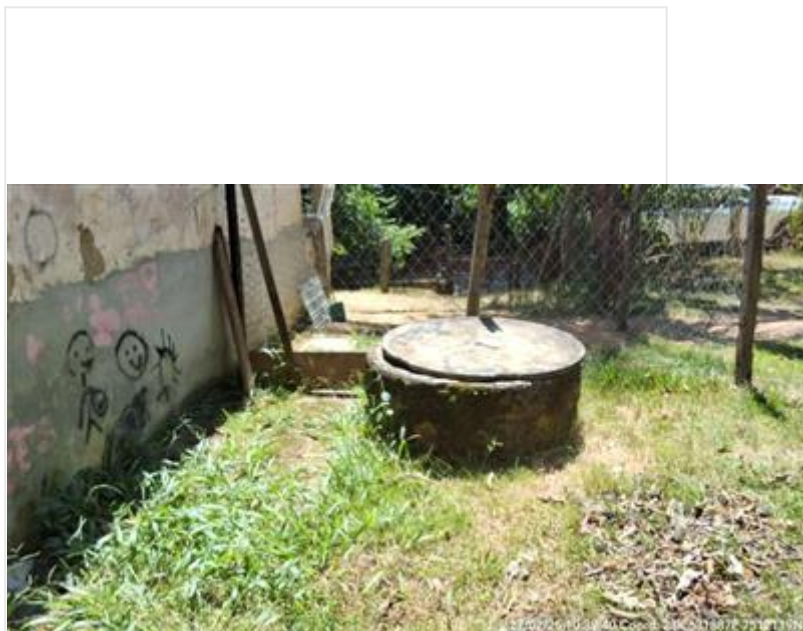

Foto_agua-20250227-133939.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificações de alta vulnerabilidade construídas junto a taludes de corte, a distâncias nulas de bases e cristas. Observou-se a presença de uma cicatriz de deslizamento no talude a montante, com colapso parcial de muro de concreto, além de outras feições, como: trincas em moradia e em muro com suposta função de contenção (talude jusante), descalçamento inicial de base de edificação e feições erosivas, além de ângulos negativos.

GPS

Área analisada:**Área: 1.018,36 Metros quadrados**

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri