



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 26, 2025, 9:31:08 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Ipês_369

Setor:

3

Código do setor:

MD_Ipês_369_DS_TB__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

Sebastião Pereira da Rocha, casa 3

Localidade:

Ipês

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250226-124750.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Densa**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

100 - 150m

Inclinação da encosta natural:

75


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:

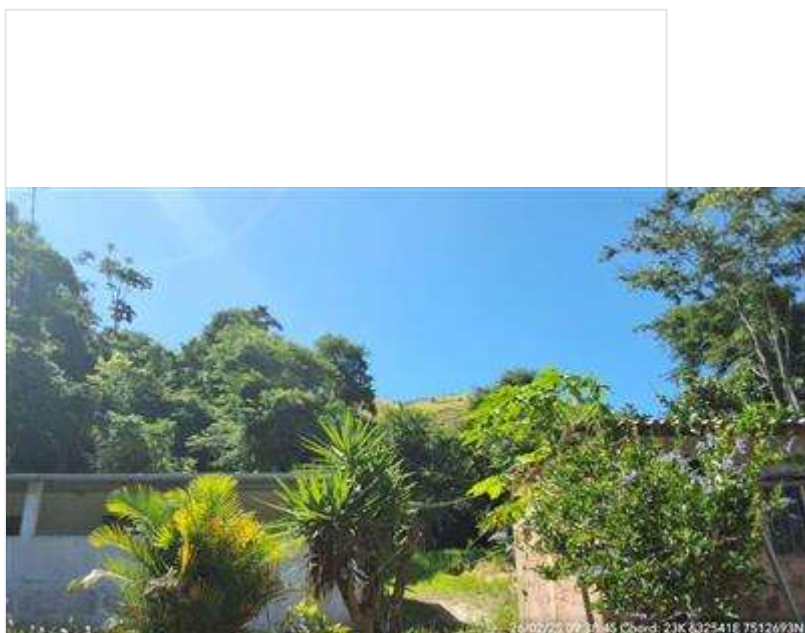

Foto_encos_nat-20250226-123844.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250226-123242.jpg

Descrição do terreno:

Corte único próximo das moradias de pequeno porte, em encosta com cerca de 100 m de elevação; edificações construídas junto a linha de drenagem.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha Sã**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual observado nos taludes próximos as edificações; rocha sã no topo da encosta.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250226-123550.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

5 - 6m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250226-123528.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250226-123719.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250226-124554.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foram identificados processos de deslizamentos, porém processos erosivos avançados, no topo de encosta e na linha de drenagem, foram identificados.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250226-123603.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificações de média vulnerabilidade estrutural construídas junto a linha de drenagem em encosta de cerca de 100 m de altura. Há taludes de corte de pequeno porte próximo as edificações. Foram identificados processos erosivos avançados no topo da encosta e em trecho da linha de drenagem.

GPS

Área analisada:

Area: 3.47 Hectares

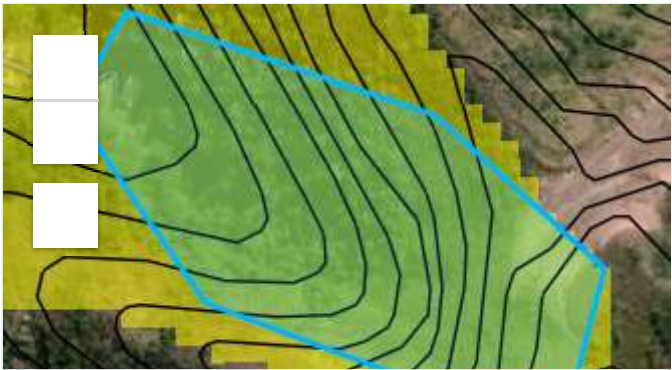

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1




Foto1-20250226-124157.jpg

Descrição da foto1

Visada da linha drenagem observada em encosta e, a jusante, as edificações do setor.