



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 26, 2025, 9:57:36 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Ipês_369

Setor:

4

Código do setor:

MD_Ipês_369_DS_TB__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Avenida

Endereço:

Das Jabuticabeiras, número 241

Localidade:

Ipês

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

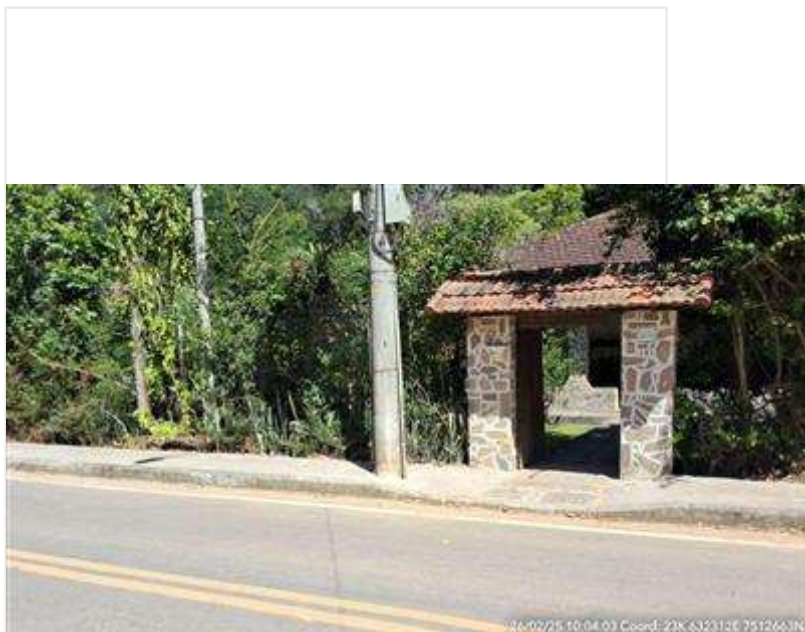

Foto_acesso-20250226-130403.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto do talude de corte único:

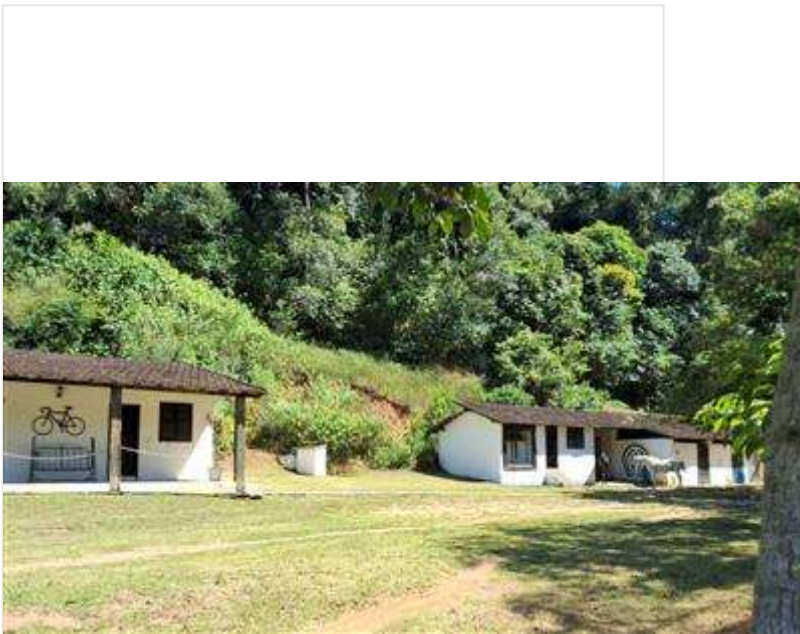

Foto_cort_un-20250226-130227.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de corte único aos fundos de moradia e estábulo.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250226-130129.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250226-125906.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250226-130209.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Cicatrices**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250226-125916.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250226-125946.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Processo deflagrado em 2024, com o atingimento de moradia e sem danos aparentes a sua estrutura.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250226-130048.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250226-130023.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificações de média vulnerabilidade estrutural próximas a talude de corte onde foi observada uma cicatriz de deslizamento, ocorrido em 2024, na qual não foram identificados danos estruturais aparentes a estrutura do imóvel. Salienta-se que as feições associadas a processos erosivos no talude se encontram ativas.

GPS

Área analisada:

Area: 3,419.37 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1




Foto1-20250226-130110.jpg

Descrição da foto1

Visada de trecho do talude de corte onde foram identificadas as cicatrizes de deslizamento; detalhe para o material mobilizado pelo processo depositado junto a base do talude, além da proximidade da edificação.