



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 26, 2025, 10:12:53 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Ipês_369

Setor:

5

Código do setor:

MD_Ipês_369_DS_TB__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Avenida

Endereço:

Das Jabuticabeiras, número 147

Localidade:

Ipês

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

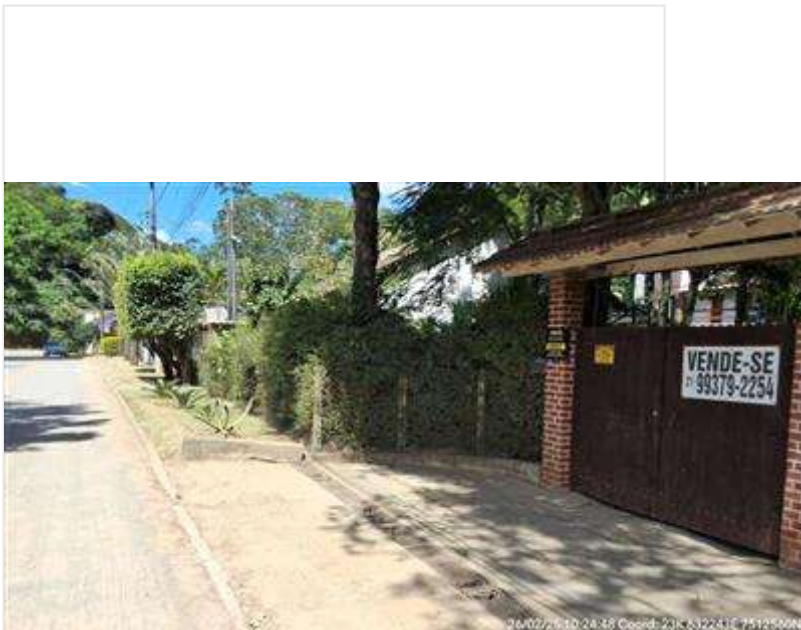

Foto_acesso-20250226-132447.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250226-132048.jpg

Descrição do terreno:

Cortes múltiplos em terreno com edificações construídas na base. Parte de um corte verticalizado está margeado por muro com suposta função de contenção.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual observado a partir de um trecho do talude não vegetado e sem muro.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250226-132102.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250226-132140.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250226-132204.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Muros inclinados**
- **Erosão laminar**

Foto Muros inclinados



Foto_Muros_inclinados-20250226-131524.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250226-131943.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

A partir da visada de fora do terreno, não foi identificado processo de deslizamento aparente, embora processos erosivos tenham sido observados.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Outros**

Outros:

Não foi possível identificar em campo; análise realizada de fora do terreno devido a ausência de morador.

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Não foi possível identificar em campo; análise realizada de fora do terreno devido a ausência de morador.

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250226-131842.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por cortes íngremes em talude, com edificações de média vulnerabilidade construídas próximas, onde foram observadas feições erosivas com trechos de solo exposto. Ressalta-se a ausência de morador no momento da análise, sendo esta realizada pelo lado de fora do terreno.

GPS

Área analisada:

Area: 3,032.34 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok