



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 26, 2025, 11:10:48 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Ipês_369

Setor:

6

Código do setor:

MD_Ipês_369_DS_TB__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Das Tulipas, número 41

Localidade:

Ipês

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250226-142148.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250226-141516.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de cortes múltiplos de pequeno porte, por vezes com alturas inferiores a 2 metros.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com presença de material argiloso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250226-141929.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

> 6m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250226-141640.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250226-141740.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria


Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:

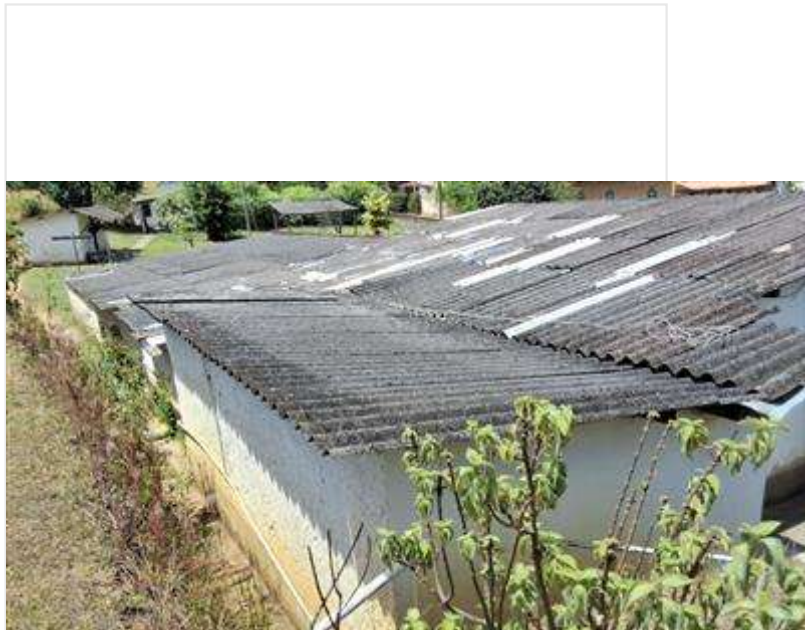

Foto_vulnerabilidade-20250226-141731.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250226-141656.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foram observados processos de deslizamento aparentes, porém foram observados feições erosivas. Feições indicativas de rastejo na lateral leste do polígono (terreno de relevo suave).

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250226-141703.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por taludes de cortes verticalizados e de baixas alturas, próximos a edificações. Foram observadas feições erosivas além de feições indicativas de rastejo, porção leste do setor, em trecho de relevo suave.

GPS

Área analisada:

Area: 4,701.66 Sq meters



status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250226-141811.jpg

Descrição da foto1

Visada de corte verticalizado com cerca de 2 metros de altura, próximo a edificação.

Foto2



Foto2-20250226-142008.jpg

Descrição da foto2

Outra edificação do setor onde talude próximo apresenta feições erosivas em toda a sua extensão.

Foto3



Foto3-20250226-142018.jpg

Descrição da foto3

Visada lateral de duas das casas do setor com trecho de solo exposto na crista.