



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 25, 2025, 2:55:06 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

● Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Ipês_369

Setor:

7

Código do setor:

MD_Ipês_369_DS_TB__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Avenida

Endereço:

Das Jabuticabeiras, número 500

Localidade:

Ipês

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250225-175754.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250225-175608.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de cortes múltiplos onde foram observados: um corte, a montante, com cerca de 8 metros de altura, além de cortes a jusante de edificações, com cerca de 2 metros de altura.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250225-175619.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250225-175633.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250225-175911.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250225-175653.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250225-175701.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido em 2024 e que, segundo moradora, atingiu a moradia (sem danos estruturais aparentes); cicatriz ocultada por escavação recente. Ressalta-se que a moradora não autorizou o acesso a moradia para análise.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250225-175713.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250225-175937.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificações de alta a média vulnerabilidade estrutural construídas junto a taludes de cortes íngremes, onde foram observadas feições de processos erosivos ativos e ângulos negativos. Há registro de deslizamento, ocorrido em 2024, sem danos estruturais aparentes na moradia (ocorrido na lateral da mesma); cicatriz ocultada por escavações recentes.

GPS

Área analisada:

Area: 2,118.46 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Revisar - risco (DT)

Fotos complementares:

Foto1

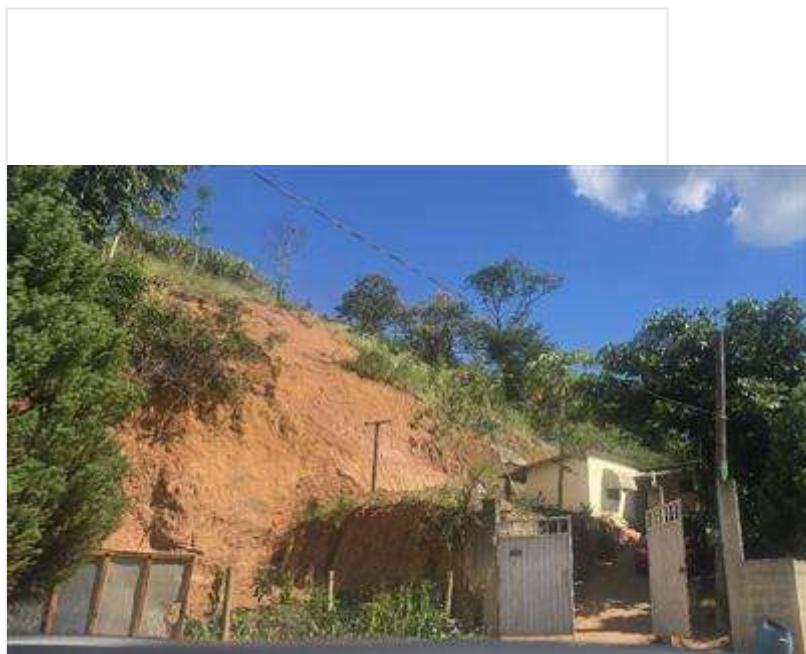


Foto1-20250225-152215.jpg

Descrição da foto1

Visada de parte do setor onde observa-se a proximidade de edificação ao talude, o extenso trecho de solo exposto e evidências de escavação no local onde ocorreu o deslizamento.