



FICHA DE CAMPO

data_inicio

26 de fev. de 2025 14:18:53

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_Ipês_370

Setor:

3

Código do setor:

MD_Ipês_370_DS_TB__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Da Cascata, ao lado da 371

Localidade:

Ipês

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250226-173107.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250226-173050.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de cortes múltiplos próximo a linha da drenagem de encosta.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual e rocha muito alterada com a presença de blocos rochosos dispersos no talude.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250226-172953.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Angulares

Distribuição espacial:

Dispersos

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250226-172210.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250226-172632.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250226-172323.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Trincas em muros**
- **Trincas no terreno**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250226-172737.jpg

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250226-172653.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250226-172148.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250226-172153.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido em 2024 com atingimento de moradia (sem danos aparentes a sua estrutura).

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250226-172126.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**


Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:

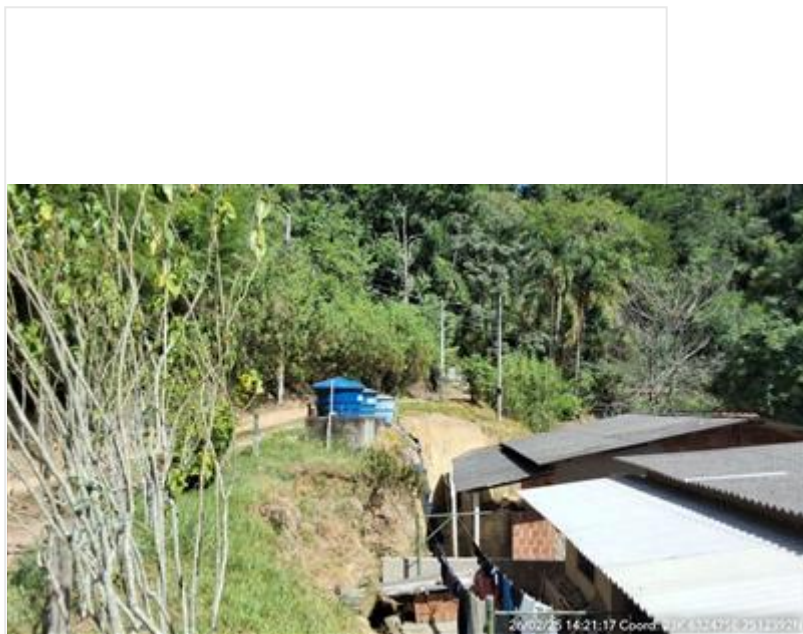

Foto_agua-20250226-172117.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor caracterizado por edificações de média vulnerabilidade estrutural construídas a distâncias de 1 a 2 metros de base de taludes verticalizados, onde foram observadas as seguintes feições de instabilidade: trincas em muro e terreno, cicatriz de deslizamento (2024) e processos erosivos ativos.

GPS

Área analisada:

Área: 951,92 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri