



FICHA DE CAMPO

data_inicio

21 de fev. de 2025 11:03:05

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_106

Setor:

3

Código do setor:

MD_MartinsCosta_106_IR_TS__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Prefeito Rubens José de Macedo

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

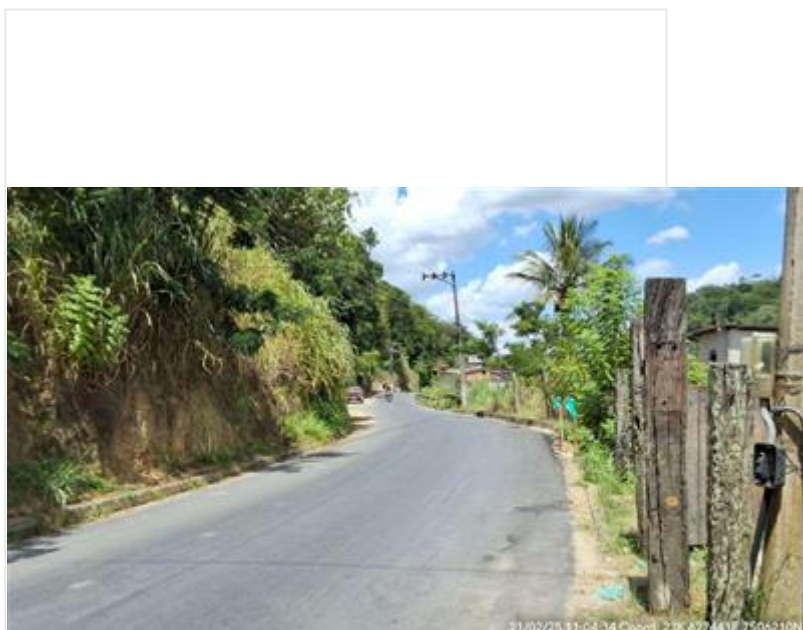

Foto_acesso-20250221-140433.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto do talude de corte único:

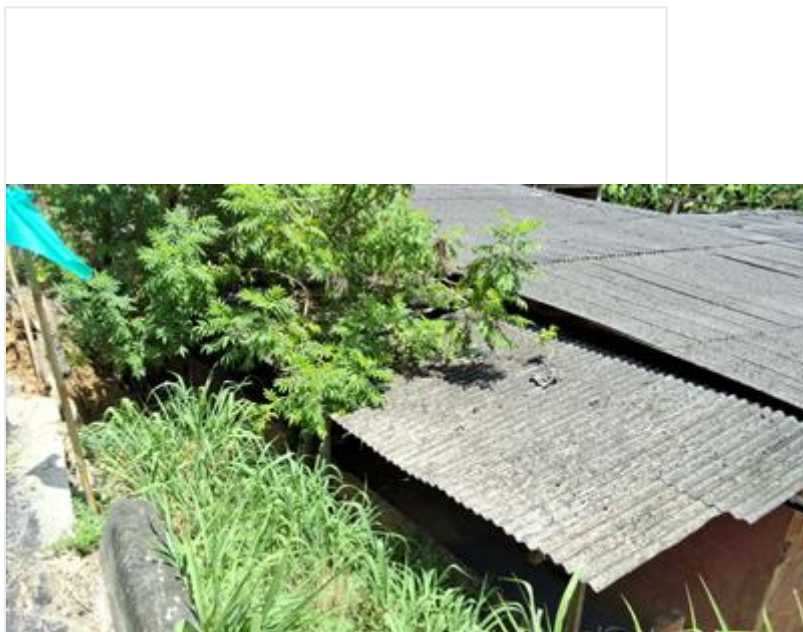

Foto_cort_un-20250221-140903.jpg

Descrição do terreno:

A moradia esta localizada em talude próximo a via

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Sobretudo solo residual e aterro

Foto do material predominante:



Presença de blocos.

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250221-140822.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250221-140853.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Trincas no terreno**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Estrutura colapsada**

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250221-140737.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250221-140730.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250221-140...

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250221-140748.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Foram observados sinais de colapso da via

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

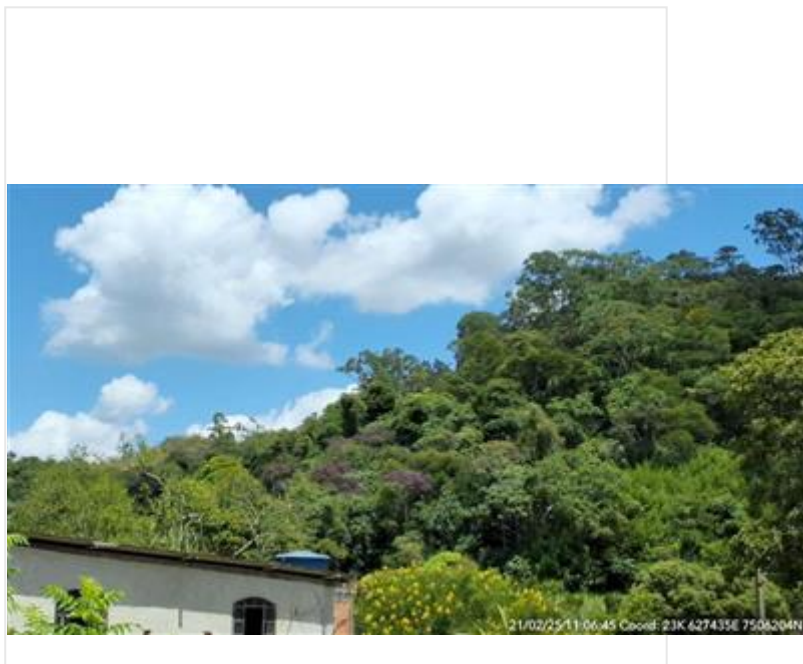

Foto_agua-20250221-140644.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No momento da vistoria foram observados processos erosivos e colapso da via em direção as moradias.
GPS

Área analisada:

Área: 287,02 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok