



FICHA DE CAMPO

data_inicio

25 de fev. de 2025 13:04:16

Palavra Chave:

13857608773

Informações de controle:

Técnico 1:

Mariana Motta Machado

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Mariana Motta Machado;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

MM

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_106

Setor:

2

Código do setor:

MD_MartinsCosta_106_MM_TS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Prefeito Rubens José de Macedo, 2223

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250225-161316.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

75

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250225-160557.jpg

Descrição do terreno:

Terreno inclinado coberto de vegetação gramíneas e arboreas de diferentes portes. Há setores com solo exposto.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Terreno inclinado coberto de vegetação gramíneas e arbóreas de diferentes portes. Há setores com solo exposto.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250225-161305.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250225-160728.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250225-160743.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria


Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:

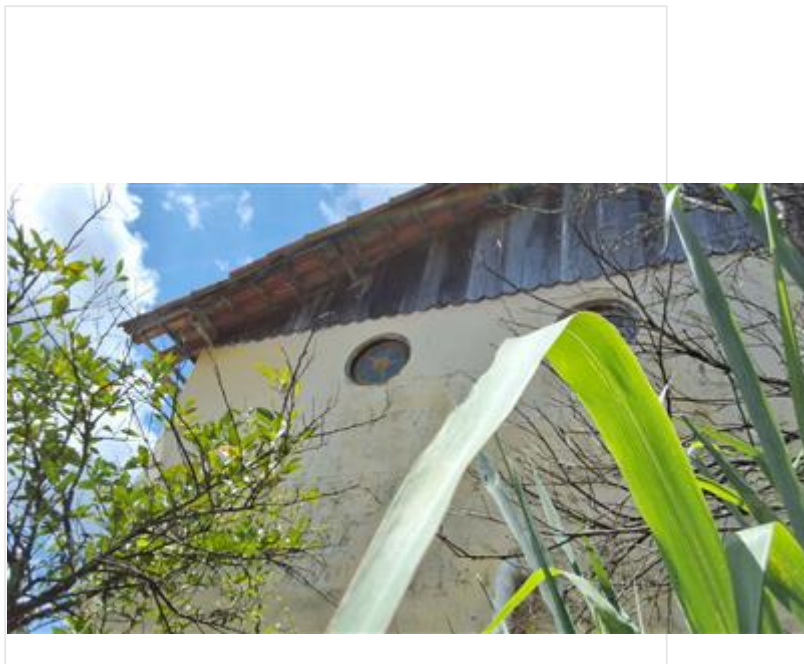

Foto_vulnerabilidade-20250225-160808.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250225-161...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250225-160843.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250225-160854.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Do terreno ao lado foi possível observar deslizamento planar aos fundos da residência. No talude de acesso as casas também tinha uma cicatriz com material depositado em direção a estrada.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250225-160912.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250225-160959.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Não foi possível acesso as casas devido a ausência de morador, mas do terreno vizinho observou-se as feições de instabilidade e cicatrizes pretéritas. Há risco de novos eventos em dias de chuvas fortes ou prolongadas tendo em vista.

GPS

Área analisada:

Área: 1.026,29 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

oK