



FICHA DE CAMPO

data_inicio

26 de fev. de 2025 10:00:15

Palavra Chave:

13857608773

Informações de controle:

Técnico 1:

Mariana Motta Machado

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Mariana Motta Machado;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

MM

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_106

Setor:

5

Código do setor:

MD_MartinsCosta_106_MM_TS__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Linha do trem

Endereço:

Maria da Glória Mexias,100

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250226-141210.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

65

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

35

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250226-130257.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250226-130305.jpg

Descrição do terreno:

O terreno apresenta em seu setor superior a montante das residências cobertura vegetal densa e gramíneas na base.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Foi observado solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20250226-130339.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250226-125238.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250226-130437.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em muros**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Trincas no terreno**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250226-130913.jpg

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250226-130520.jpg

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250226-130736.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250226-130...

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi observado processo de deslizamento.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Água**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

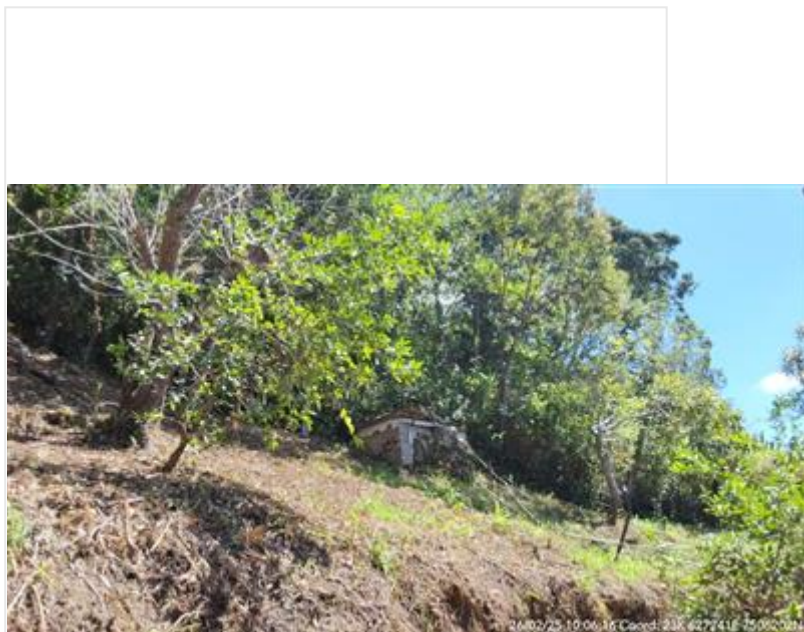

Foto_agua-20250226-130615.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

O setor apesar de não apresentar processo aparente está localizado relativamente próximo a encosta natural com inclinação suficiente para deflagração de processos. As edificações são de alta vulnerabilidades e a cuidadora que nos atendeu não soube informar quanto a eventos passados. Há idosos e um deles cadeirante. Com base nas evidências, setores analisados no entorno, dificuldade de acesso e vulnerabilidade das edificações, o setor pode ser afetado em dias de chuvas fortes ou prolongadas.

GPS

Área analisada:**Área: 2.063,05 Metros quadrados**

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri