



FICHA DE CAMPO

data_inicio

14 de fev. de 2025 09:36:07

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_124

Setor:

1

Código do setor:

MD_MartinsCosta_124_IR_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Rua Beira Rio

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

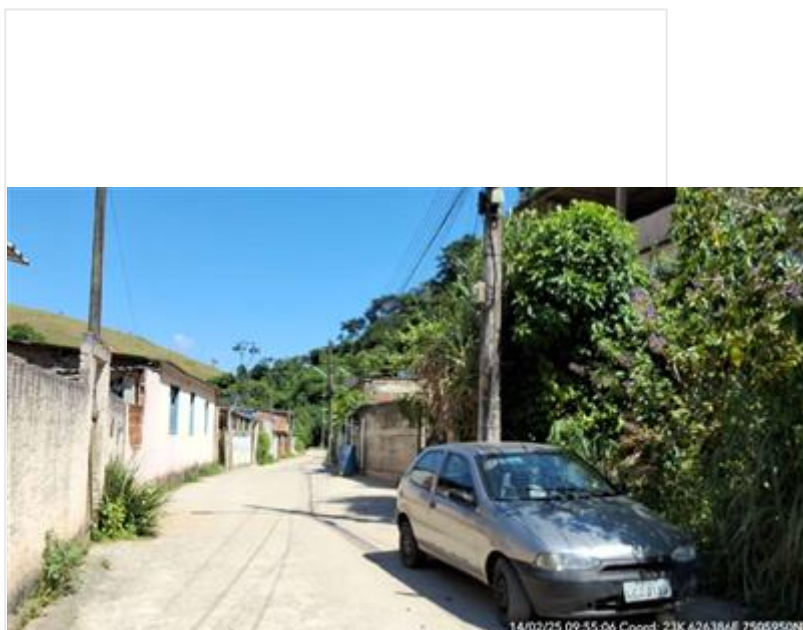

Foto_acesso-20250214-125506.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

75

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250214-123830.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250214-123835.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme com vegetação densa e rasteira.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250214-125615.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância da drenagem**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância da Drenagem:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250214-125633.jpg

Foto Distância da Drenagem



Foto_dist_dren-20250214-124924.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250214-124651.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrices**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250214-125941.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Foi observado uma cicatriz de deslizamento e marcas de inundação nas paredes

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250214-125650.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

29

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Nudec**
- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No momento da vistoria foi observado cicatriz de deslizamento em um ponto e um talude com alta inclinação, o que pode deflagrar movimentos de massa posteriormente. Há casas muito próximas a drenagem, sendo afetadas por inundação e alagamento.

GPS

Área analisada:

Área: 9.544,62 Metros quadrados



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok