



FICHA DE CAMPO

data_inicio

14 de fev. de 2025 10:45:28

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_124

Setor:

2

Código do setor:

MD_MartinsCosta_124_IR_TS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

General Rubens Monteiro de Castro

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

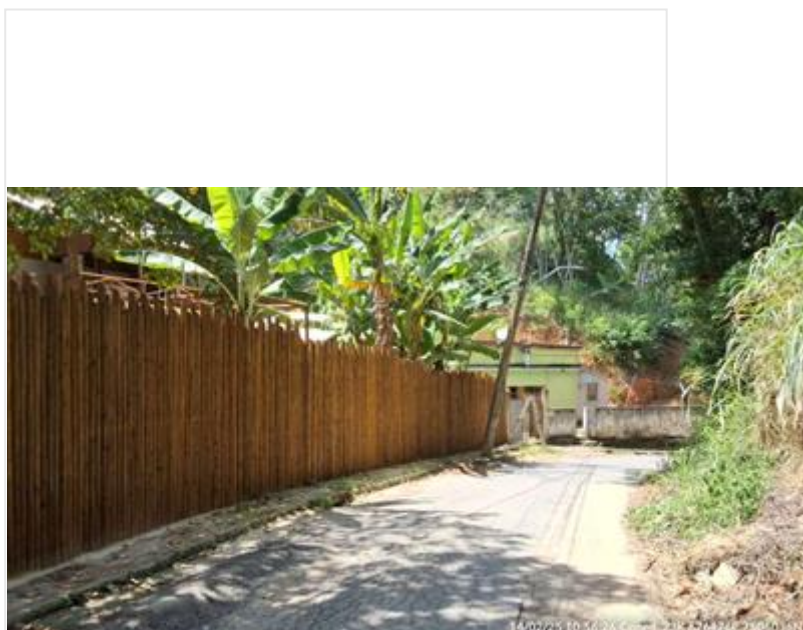

Foto_acesso-20250214-135625.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

1 - 5m

Inclinação da encosta natural:

75


Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto da encosta natural:

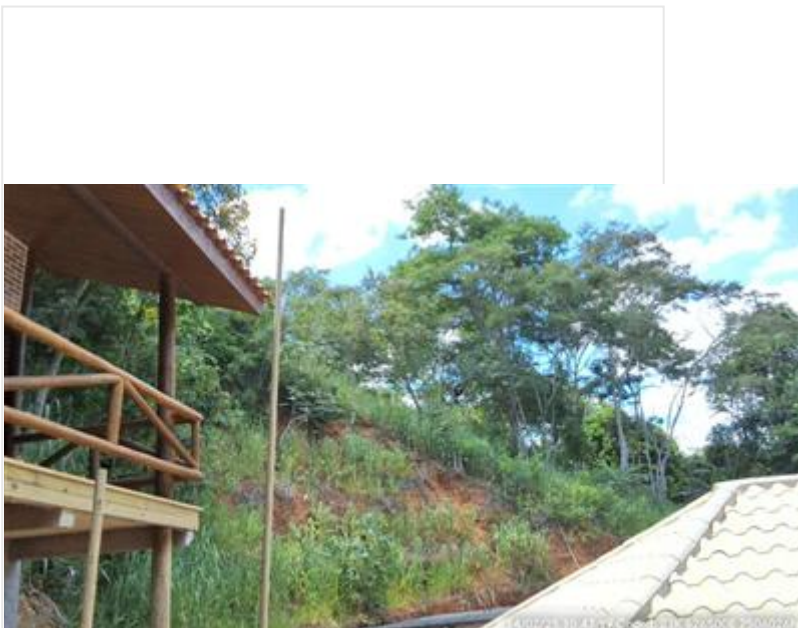

Foto_encos_nat-20250214-134719.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250214-135608.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme com vegetação densa

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20250214-134737.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250214-134757.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250214-135116.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250214-135...

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250214-134821.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Foram observados processos erosivos na face do talude.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250214-134917.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No momento da vistoria foram observados indícios de movimento de massa, no entanto há processos erosivos desenvolvidos e talude de corte com alta inclinação.

GPS

Área analisada:

Área: 3.453,89 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Revisar - Terreno (TI)