



FICHA DE CAMPO

data_inicio

19 de fev. de 2025 09:12:48

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_124

Setor:

3

Código do setor:

MD_MartinsCosta_124_IR_TS__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Da Fonte, 67

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250219-123920.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

75


Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto da encosta natural:

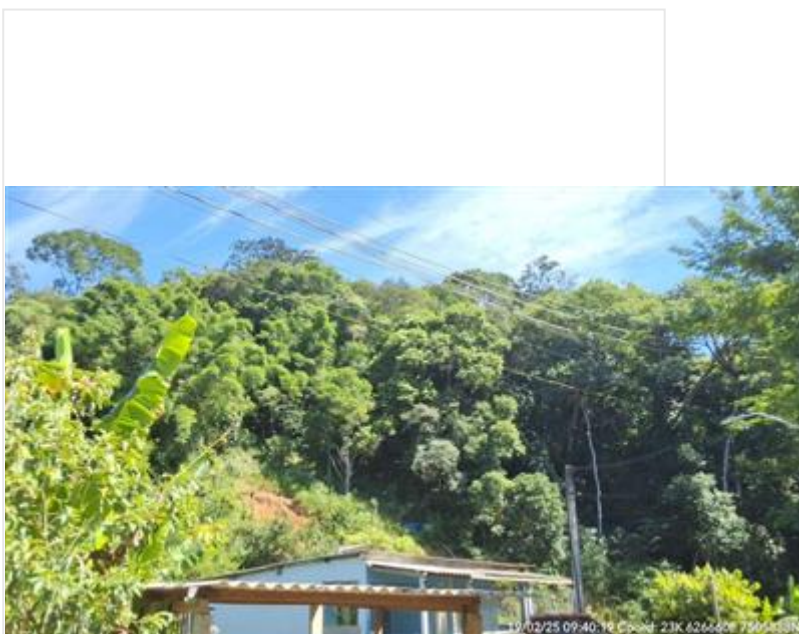

Foto_encos_nat-20250219-124018.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250219-121543.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de encostas altas, com casas a jusante encaixadas em drenagem natural

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250219-121612.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250219-122023.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250219-121726.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Estrutura colapsada**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250219-121745.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250219-122043.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250219-121756.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250219-121810.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar causou a destruição de dois cômodos da moradia.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250219-122059.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Céu aberto

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250219-122206.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Terreno de encostas íngremes, com casas situadas dentro de drenagem natural. A moradia observada esta localizado em talude lateral a drenagem. Nas chuvas de fevereiro de 2024 foi deflagrado o deslizamento que atingiu e destruiu dois cômodos da moradia. A vizinhança é abastecida por água de mina e conta com esgoto a céu aberto.

GPS

Área analisada:

Área: 354,66 Metros quadrados



status_revisao

Ok