



FICHA DE CAMPO

data_inicio

19 de fev. de 2025 09:56:29

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_124

Setor:

5

Código do setor:

MD_MartinsCosta_124_IR_TS__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

General Rubens Monteiro de Castro,

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250219-130325.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

70

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250219-130404.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250219-130425.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme, com ângulos negativos e algumas arvores de médio porte a montante da moradia, sendo um peso no talude.


Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**
- **Rocha Sã**

Observação sobre o material predominante:

Foi observado solo residual com camada de rocha fraturada do tipo ardósia.

Foto do material predominante:

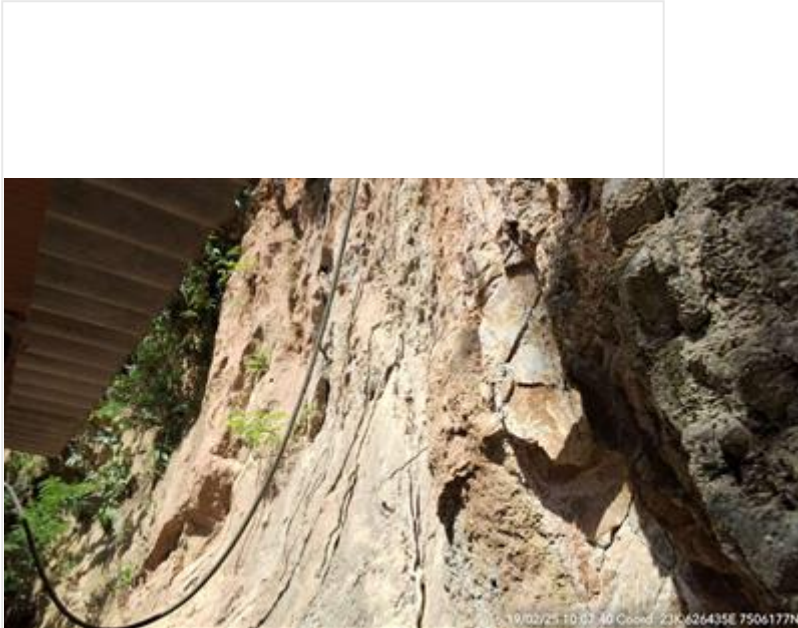

Foto_material-20250219-130738.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250219-130648.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250219-130714.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Estrutura colapsada**
- **Cicatrizes**
- **Sulcos**
- **Rocha fraturada**
- **Ângulos negativos**
- **Trincas em muros**
- **Muros inclinados**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250219-131638.jpg

Foto Muros inclinados



Foto_Muros_inclinados-20250219-131651.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250219-131140.jpg

Foto Rocha fraturada



Foto_Rocha_fraturada-20250219-130936.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250219-130846.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250219-131056.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250219-130925.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Foi observado uma cicatriz de deslizamento que chegou a atingir e danificar a estrutura do imóvel.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250219-131122.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Água**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

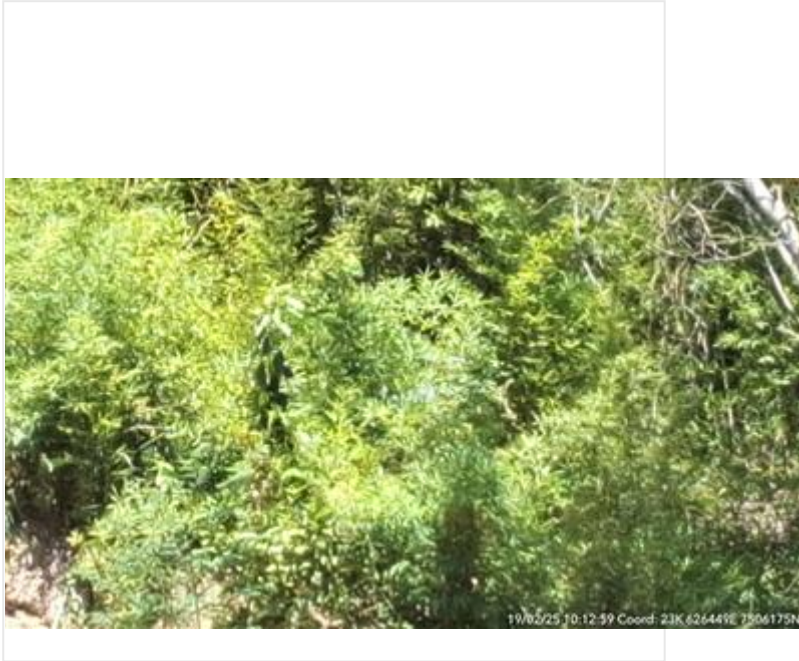

Foto_agua-20250219-131258.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No momento da vistoria foram observados vários indícios de instabilidade no terreno, desde cicatrizes de deslizamento, ângulo negativo e erosão. Parte da estrutura encontra-se colapsada e a porção de trás da casa já foi atingida por deslizamentos. Segundo a moradora, os deslizamentos atingem a moradia constantemente.

GPS

Área analisada:

Área: 335,65 Metros quadrados



status_revisao

Ok