



FICHA DE CAMPO

data_inicio

19 de fev. de 2025 10:18:29

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_124

Setor:

6

Código do setor:

MD_MartinsCosta_124_IR_TS__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

General Rubens Monteiro de Castro, 420

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

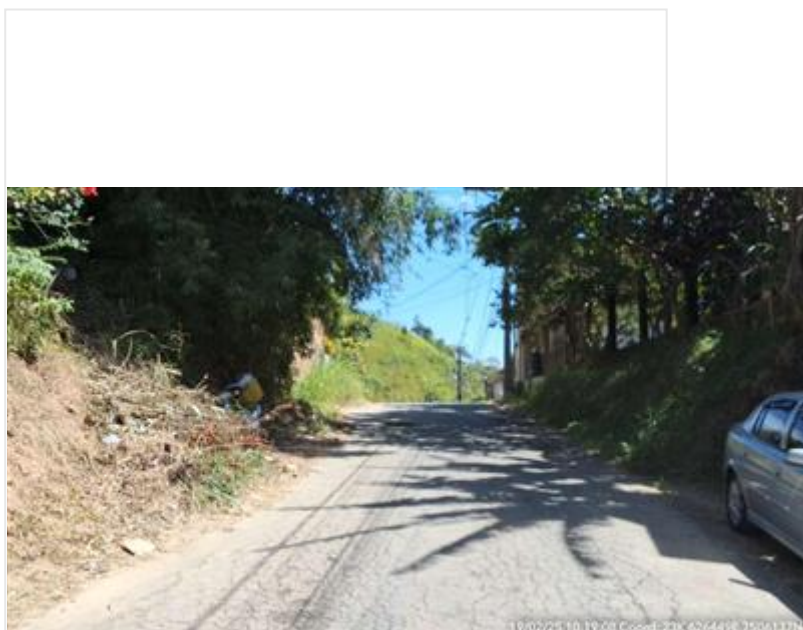

Foto_acesso-20250219-131908.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

70

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250219-131933.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250219-131953.jpg

Descrição do terreno:

Encosta inclinada com moradias encaixadas em taludes de corte reto

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250219-132016.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250219-132402.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250219-132045.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250219-132121.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Trincas em muros**
- **Muros inclinados**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250219-132151.jpg

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250219-132207.jpg

Foto Muros inclinados



Foto_Muros_inclinados-20250219-132216.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250219-132...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250219-132428.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250219-132438.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Toda a encosta exibe sinais de deslizamentos no talude de corte, com material mobilizado encostando nas residências.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250219-132349.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

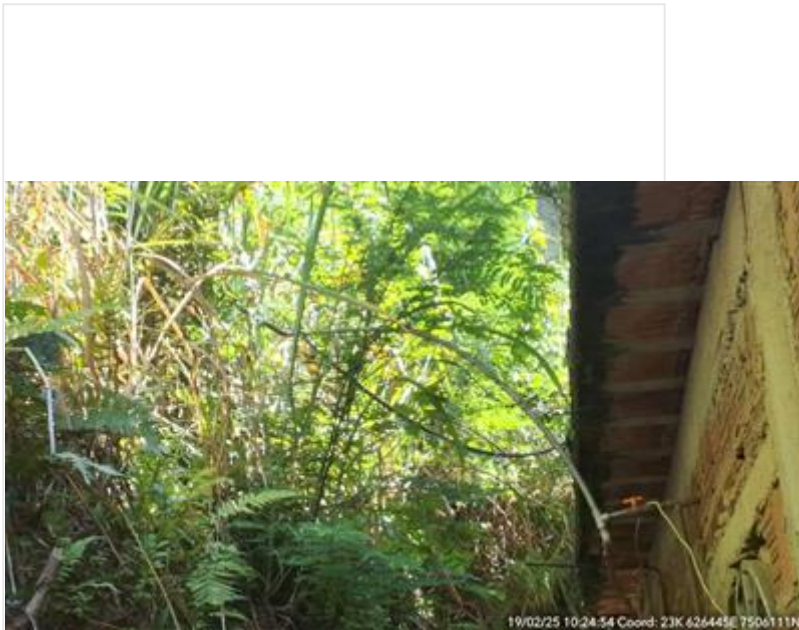

Foto_agua-20250219-132453.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

9

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

A encosta inclinada possui moradias construídas em taludes de corte, situadas muito próximas à base do talude. Uma das moradias apresenta indícios de movimentação na parte frontal do terreno, como inclinação do muro, fissuras tanto no muro quanto na estrutura da moradia e inclinação de um poste.

GPS

Área analisada:

Área: 2.777,15 Metros quadrados

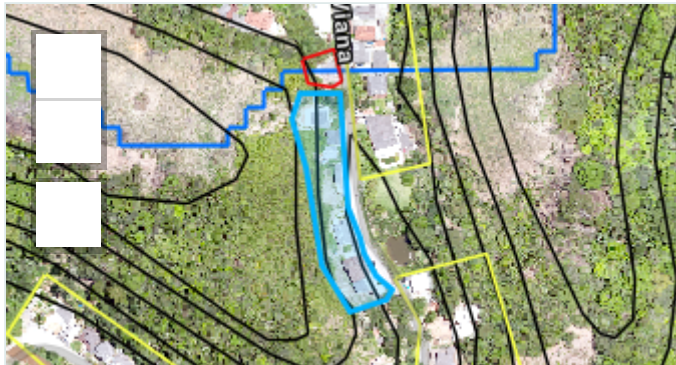

status_revisao

Ok