



FICHA DE CAMPO

data_inicio

19 de fev. de 2025 10:51:00

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_124

Setor:

7

Código do setor:

MD_MartinsCosta_124_IR_TS__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

General Rubens Monteiro de Castro, 407

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250219-135159.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

70

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250219-135245.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme com sinais de cicatrizes de deslizamento.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20250219-140101.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250219-135713.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250219-135424.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250219-135448.jpg

Processo:

- **Deslizamento**


Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Foram observadas cicatrizes de deslizamento a montante das moradias.

Foto do deslizamentos:

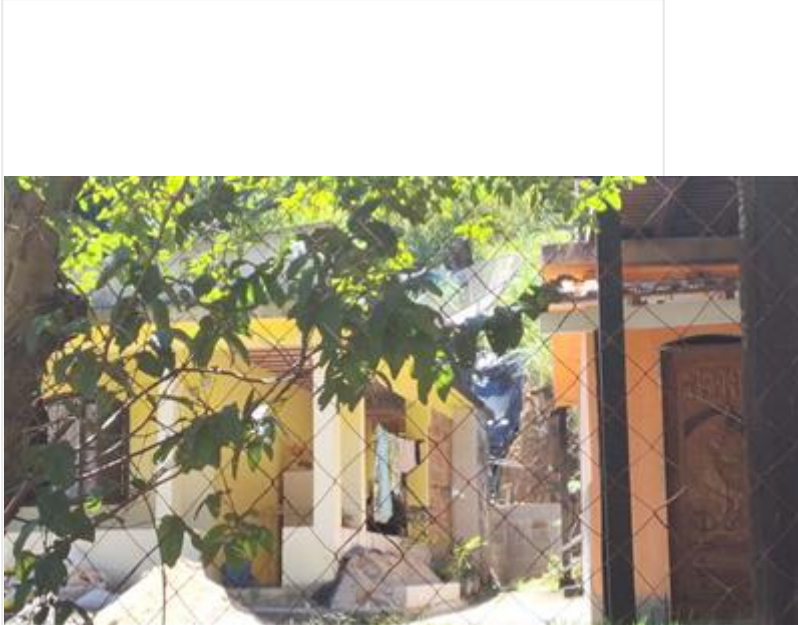

Foto_deslizamento-20250219-135457.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250219-135555.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

10

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No momento da vistoria foram observadas cicatrizes de deslizamento a montante das moradias, algumas coberta por lona.

GPS

Área analisada:

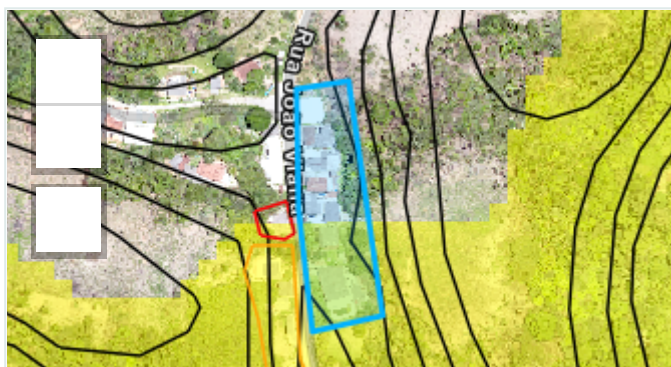Área: 4.637,05 Metros quadrados

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok