



FICHA DE CAMPO

data_inicio

26 de fev. de 2025 15:53:17

Palavra Chave:

13857608773

Informações de controle:

Técnico 1:

Mariana Motta Machado

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Mariana Motta Machado;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

MM

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_130

Setor:

2

Código do setor:

MD_MartinsCosta_130_MM_TS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Joao Ribeiro, 28 casa 1

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

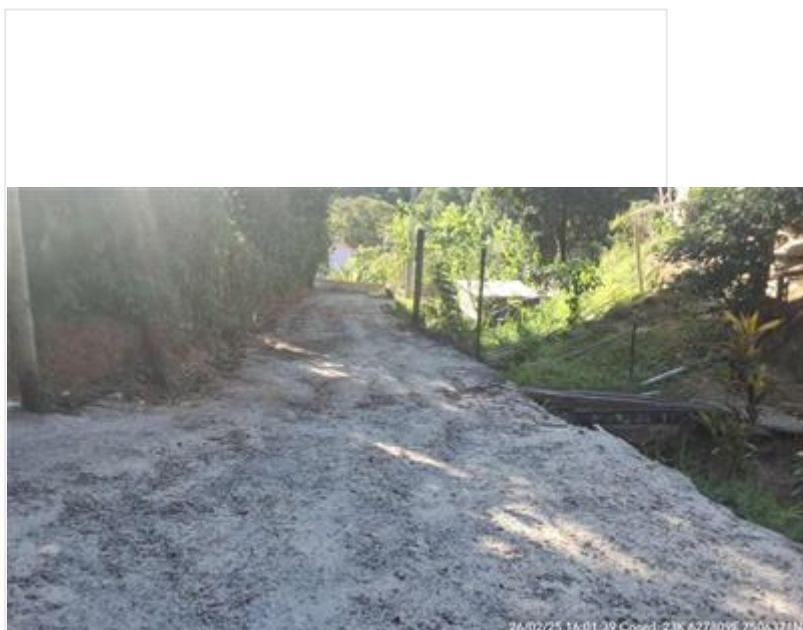

Foto_acesso-20250226-190138.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250226-185906.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte coberto por gramíneas, vegetação rasteiras e solo exposto em alguns trechos. Há 4 valetas a montante da residência construída pelos moradores.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Predominantemente solo residual e na base da casa há presença de rocha alterada utilizada como parede.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250226-185517.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250226-185559.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250226-185614.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250226-185935.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250226-185639.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foram observados processos de movimentos de massa no local, porém foram identificadas feições erosivas ativas.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250226-185730.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

O setor apresenta poucas feições de instabilidades, mas encontra - se próximo a encosta. Há a necessidade de monitorar os avanços das feições visto que a parte baixa da casa utiliza a rocha como parede e há desgastes em alguns pontos. Apesar da existência de drenos laterais os mesmos encontram- se entupidos.

GPS

Área analisada:

Área: 797,69 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok