



FICHA DE CAMPO

data_inicio

5 de fev. de 2025 09:59:44

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_MartinsCosta_140

Setor:

3

Código do setor:

MD_MartinsCosta_140_DS_TB__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Prefeito Rubens José de Macedo, ao lado do número 1505

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250205-130101.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:

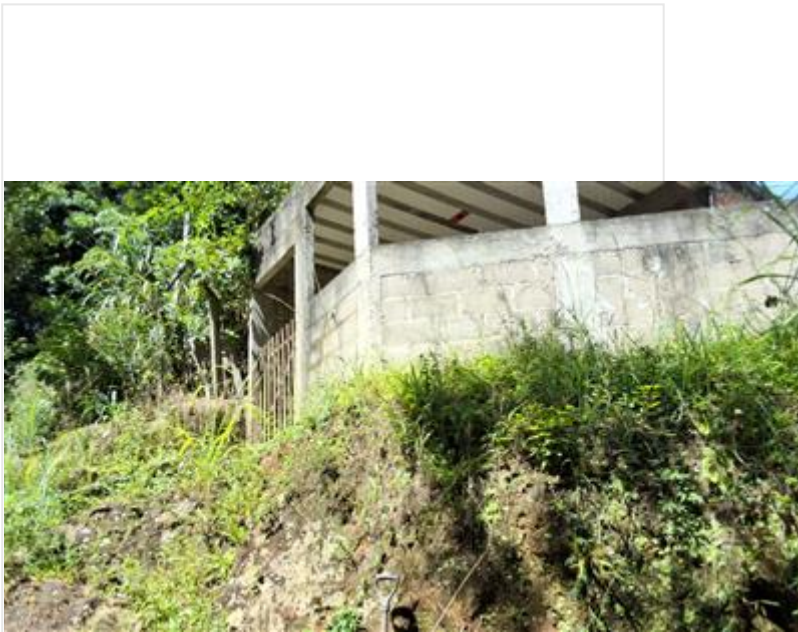

Foto_cort_mult-20250205-130647.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de cortes múltiplos com dois cortes principais (um a jusante e outro a montante da edificação).

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Presença de rocha alterada na base e solo espesso em direção ao topo.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250205-130331.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250205-130706.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250205-130610.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250205-130255.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250205-130307.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Processo deflagrado na base do talude de corte, a jusante da moradia em construção.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250205-130245.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Outros**

Outros:

Moradia em construção, ainda não há abastecimento d'água.

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Moradia em construção, ainda não há abastecimento d'água.

Foto da presença de água:

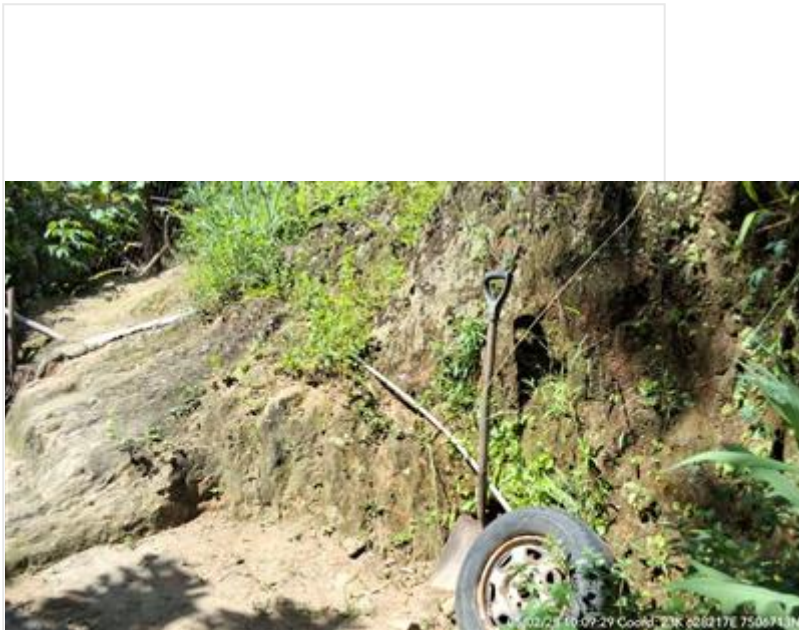

Foto_agua-20250205-130929.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradia de vulnerabilidade média, ainda em construção, na qual foi observada uma cicatriz de deslizamento a jusante. O imóvel se encontra a cerca de 3 metros do topo do talude. Não foram observadas feições de instabilidade na moradia que indicassem algum tipo de movimentação no terreno.

GPS

Área analisada:

Área: 323,81 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok