



FICHA DE CAMPO

data_inicio

5 de fev. de 2025 10:38:25

Palavra Chave:

13706088703

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_MartinsCosta_140

Setor:

4

Código do setor:

MD_MartinsCosta_140_DS_TB__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Prefeito Rubens José de Macedo, números 1763 e 1759

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

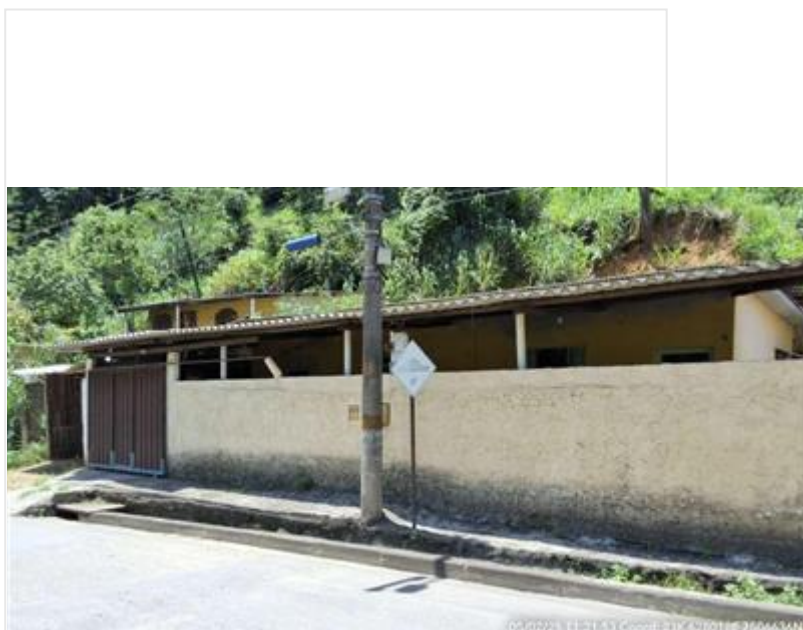

Foto_acesso-20250205-142152.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

65


Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:

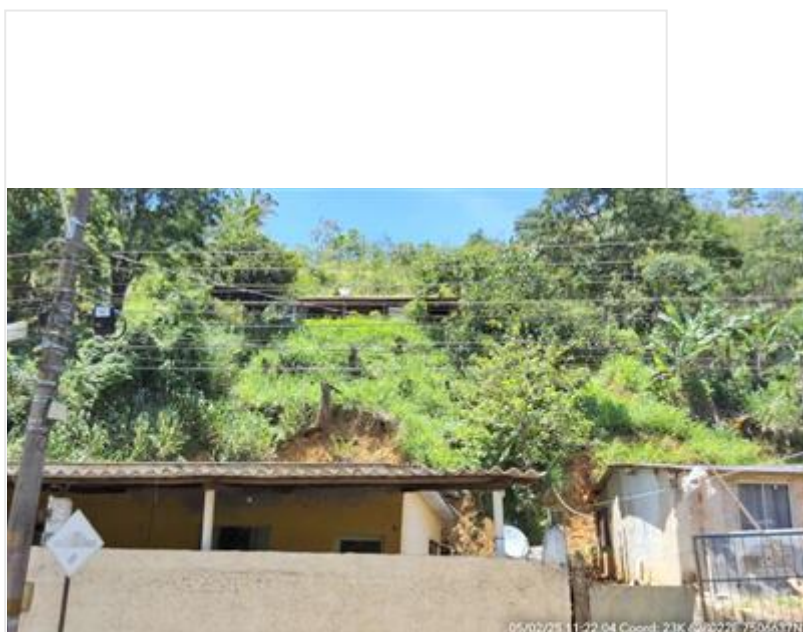

Foto_encos_nat-20250205-142204.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250205-134621.jpg

Descrição do terreno:

Cortes múltiplos, verticalizados, para assentamento de edificações.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250205-135054.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250205-134901.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250205-142554.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250205-142226.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250205-135242.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250205-135256.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250205-135306.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento deflagrado em crista de um dos taludes de corte do setor.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250205-135332.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250205-135437.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Edificações junto a talude de corte, na base e crista, onde houve deslizamento em 2024; observa-se ângulos negativos, feições erosivas e exposição de raízes de espécies arbóreas junto ao meio e crista do talude.

GPS

Área analisada:

Área: 882,58 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

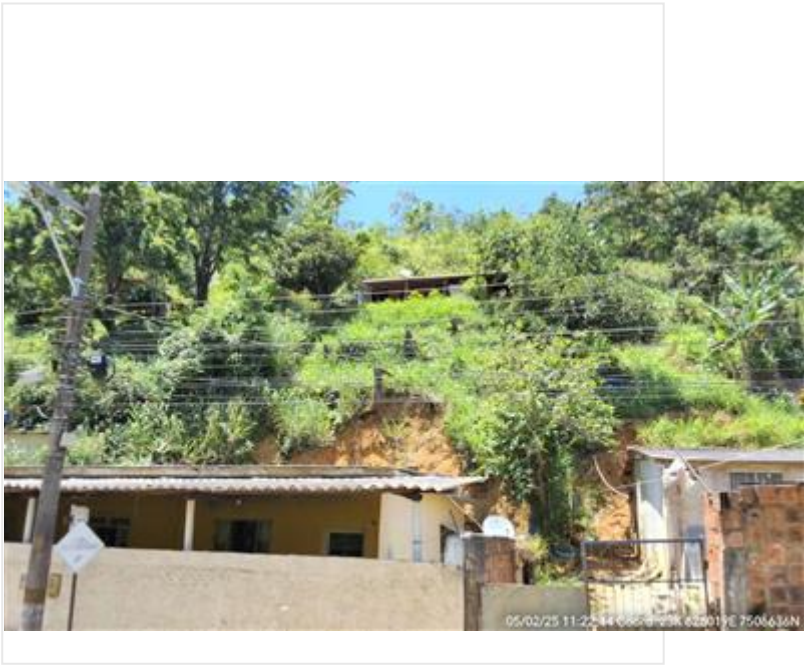


Foto1-20250205-142243.jpg

Descrição da foto1

Visada do deslizamento deflagrado entre cortes, e as duas edificações associadas ao setor.

