



FICHA DE CAMPO

data_inicio

5 de fev. de 2025 11:29:34

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_MartinsCosta_140

Setor:

6

Código do setor:

MD_MartinsCosta_140_DS_TB__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Prefeito Rubens José de Macedo, ao lado do n 1761

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

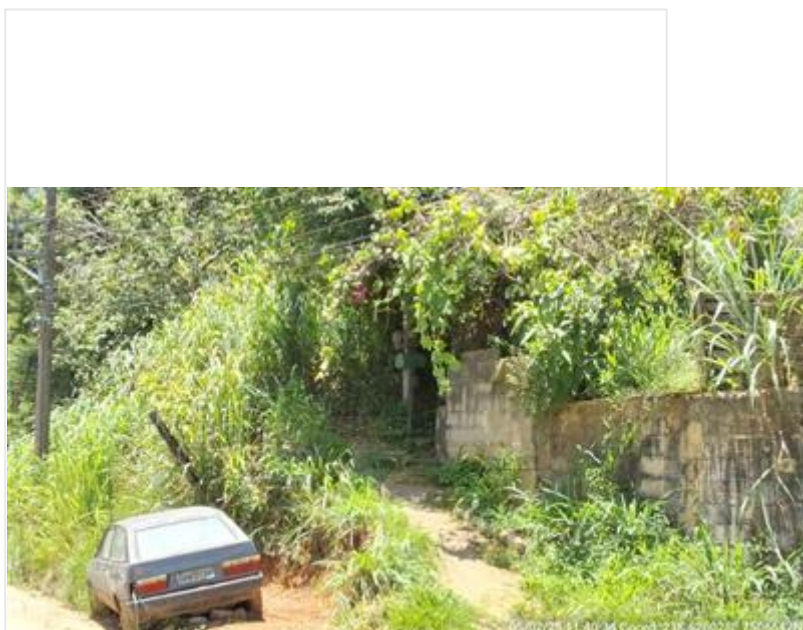

Foto_acesso-20250205-144033.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250205-143649.jpg

Descrição do terreno:

Local de cortes múltiplos subverticalizados.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250205-143237.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250205-143326.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250205-143317.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250205-143600.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Estrutura colapsada**
- **Erosão laminar**

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250205-143728.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250205-143515.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foram observados movimentos de massa no local, porém ressalta-se pequenos processos erosivos.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250205-143446.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com pequenos processos erosivos e taludes de cortes múltiplos subverticalizados. Ressalta-se que no local foi observada uma estrutura colapsada na qual, segundo vizinha, se encontra a 10 anos abandonada, e que não ocorreu nenhum deslizamento. Não foi identificado nenhum processo próximo desta estrutura.

GPS

Área analisada:

Área: 1.384,61 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok