



FICHA DE CAMPO

data_inicio

11 de fev. de 2025 13:52:09

Palavra Chave:

11641099798

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana Motta Machado

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana Motta Machado;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

MM

Microbacia:

MD_MartinsCosta_146

Setor:

1

Código do setor:

MD_MartinsCosta_146_AS_MM__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Angelino Teodoro Alves vizinho ao 384

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

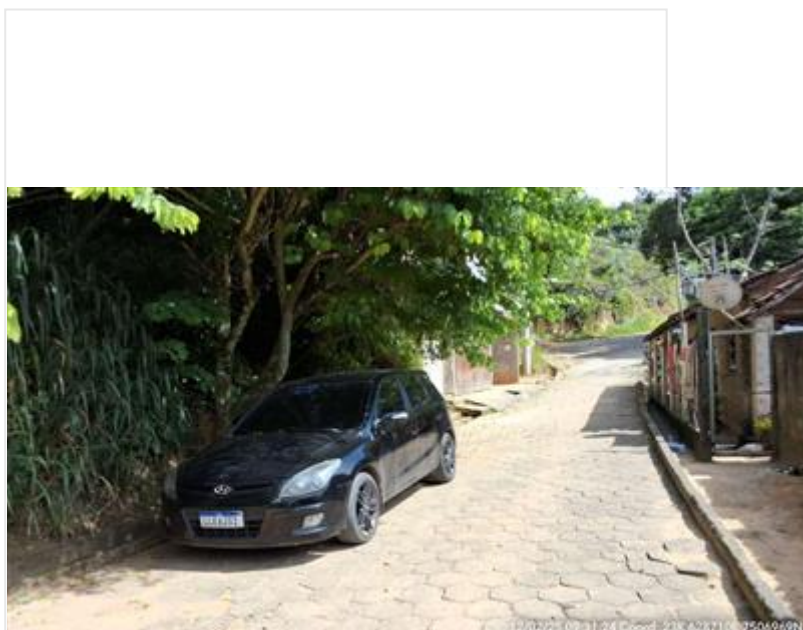

Foto_acesso-20250212-123123.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Esparsa**
- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250212-123143.jpg

Descrição do terreno:

Duas edificações encaixadas no talude em dois patamares.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual coberto por grama

Foto do material predominante:



Foto_material-20250211-165434.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250211-170445.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250211-165533.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250211-165607.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Descalçamento**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Erosão laminar**
- **Estrutura colapsada**
- **Muros/ paredes abaulados**
- **Ângulos negativos**
- **Trincas no terreno**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250211-165648.jpg

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250211-170154.jpg

Foto Muros/ paredes abaulados



Foto_Muros_paredes_abaulados-20250211-165956.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250211-165936.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250211-165...

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250211-165657.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250211-170046.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250211-165857.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Duas edificações encaixadas no talude com atingimento de material inconsolidado oriundo de processo erosivo.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250211-170412.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

O setor contém duas edificações encaixadas em talude de corte de 90°. A casa a montante do setor apresenta trincas na moradia e pavimento, descalçamento, muros abaulados, cerca tombada e colapso parcial dos fundos em decorrência de mobilização de material inconsolidado. A edificação à jusante foi atingida na parede dos fundos.

GPS

Área analisada:

Área: 988,54 Metros quadrados



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

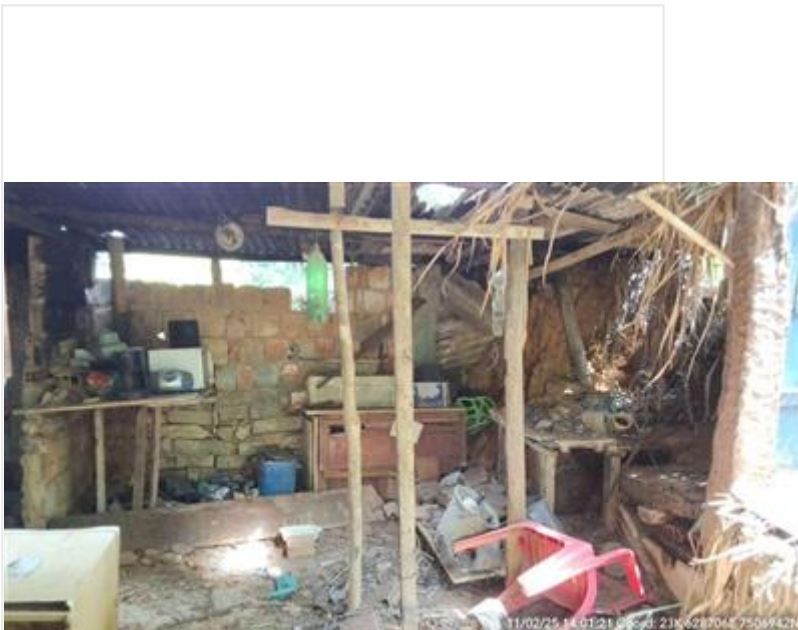


Foto1-20250211-170120.jpg