



FICHA DE CAMPO

data_inicio

3 de fev. de 2025 14:54:01

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_MartinsCosta_146

Setor:

2

Código do setor:

MD_MartinsCosta_146_DS_TB__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Dionísio Morra, casa ao lado da número 319

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

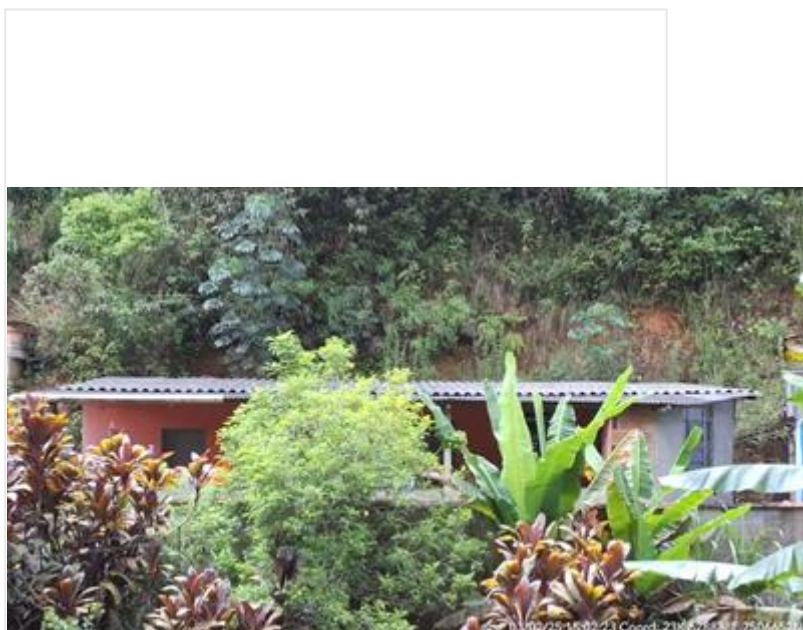

Foto_acesso-20250203-180222.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:

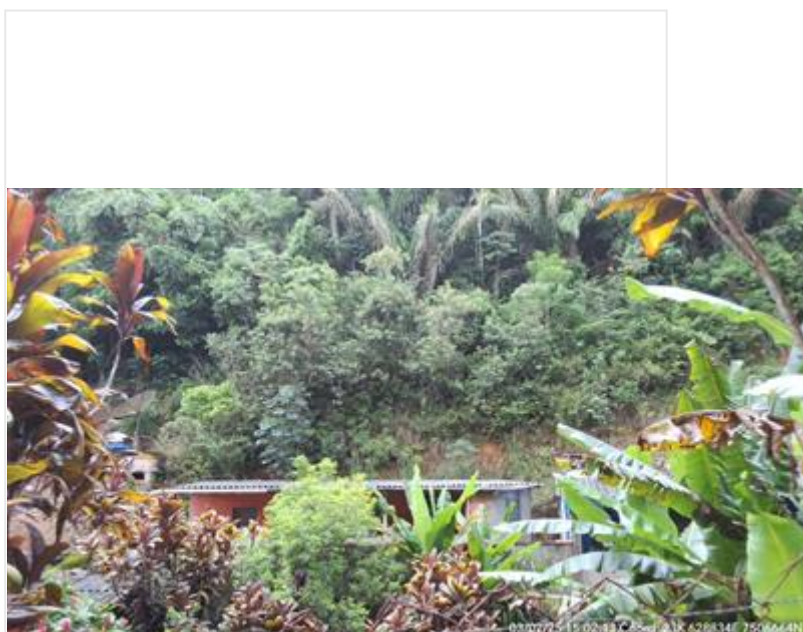

Foto_encos_nat-20250203-180213.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250203-175910.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural com vegetação densa na crista; na base, corte único verticalizado onde há edificação.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com presença de rocha alterada na base.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250203-175922.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250203-175629.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250203-175931.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250203-175833.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250203-175731.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não se observou deslizamento no setor, porém possui histórico de deslizamento nos arredores e se situa próximo de setor de muito alto risco.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**
- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

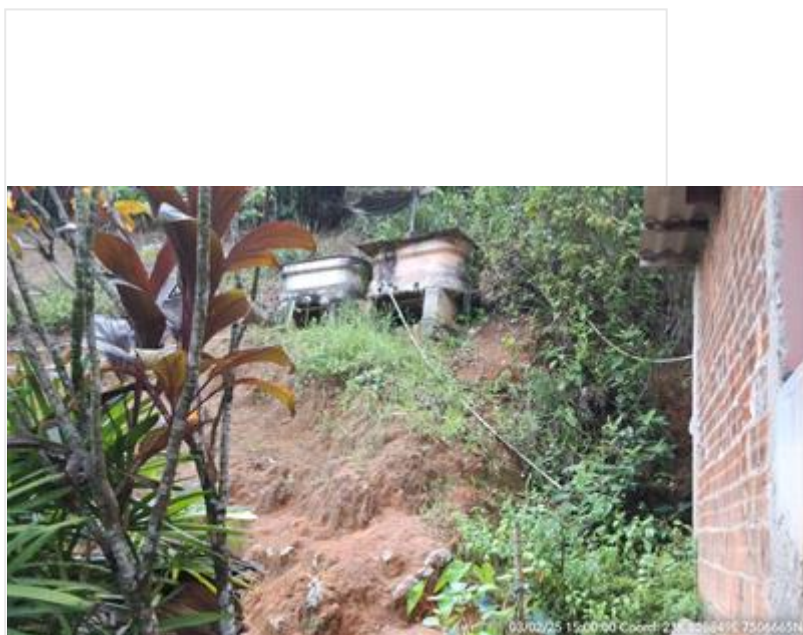

Foto_agua-20250203-175959.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com histórico de deslizamentos nas adjacências, junto a setor de muito alto risco. Local apresenta trincas na moradia e processo erosivo que pode desencadear atingimento de moradia com danos a estrutura devido a sua distância nula da base do talude de cortes verticalizados.

GPS

Área analisada:

Área: 579,06 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok