



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**3 de fev. de 2025 14:09:26**

Palavra Chave:

**04497814025**

Informações de controle:

Técnico 1:

**Dimitri Tallemberg Soares**

Técnico 2:

**Thaís Belloti Loureiro**

Equipe:

**Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;**

Inicias Tecnico 1:

**DS**

Inicias Tecnico 2:

**TB**

Microbacia:

**MD\_MartinsCosta\_146**

Setor:

**3**

Código do setor:

**MD\_MartinsCosta\_146\_DS\_TB\_\_3**

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

**Estrada**

Endereço:

**Dionísio Morra, número 319**

Localidade:

**Martins Costa**

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

**Veicular**

Tipo de acesso:

**Não Pavimentado**

Foto do acesso:

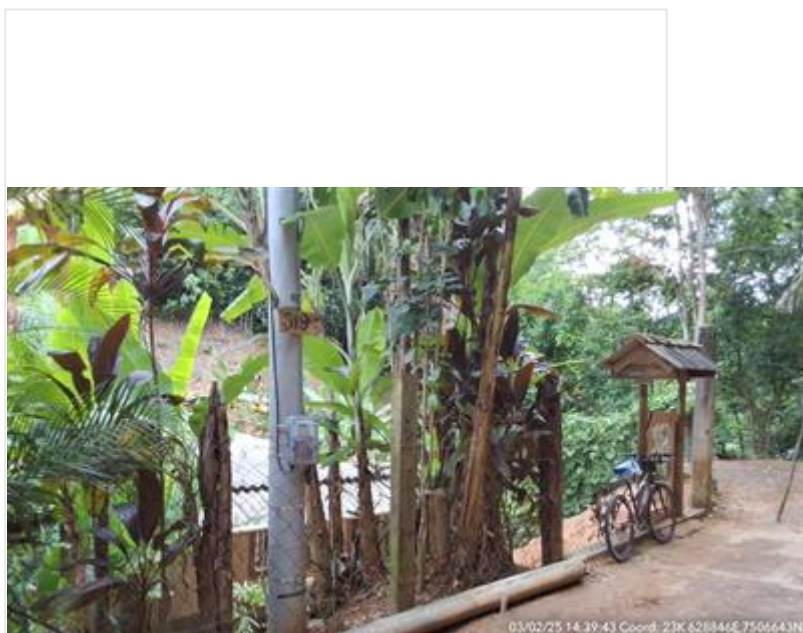

Foto\_acesso-20250203-173943.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

**5 - 20m**

Inclinação da encosta natural:

**60**


Altura do talude de cortes múltiplos:

**1 - 5m**

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

**75**

Foto da encosta natural:

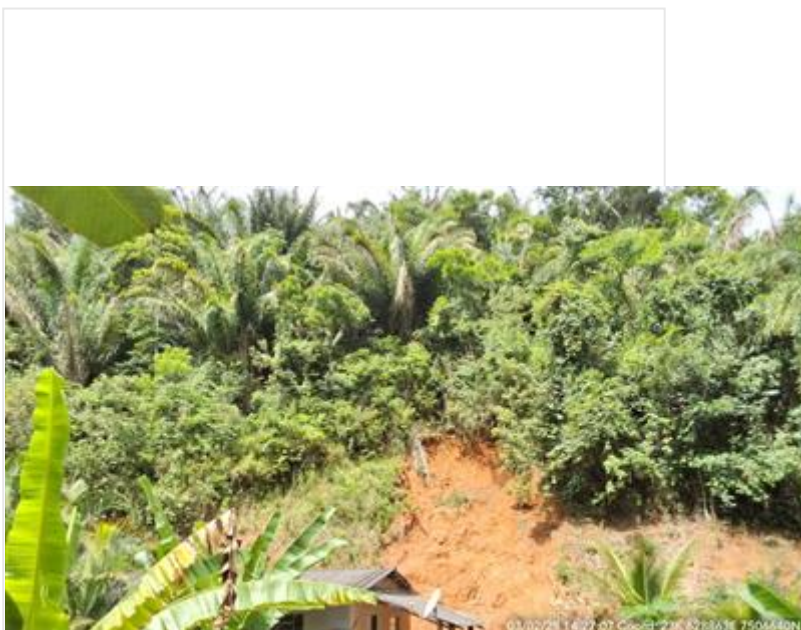

Foto\_encos\_nat-20250203-172706.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto\_cort\_mult-20250203-173458.jpg

Descrição do terreno:

**Taludes de corte as margens de um curso d'água, com encosta natural a montante.**

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**
- **Solo sobre rocha**

Observação sobre o material predominante:

**Solo residual com presença de rocha alterada e blocos subangulares.**

Foto do material predominante:



Foto\_material-20250203-171917.jpg

Presença de blocos:

**Sim**

Dimensão :

**Matacão (25,6 cm a 4m)**

Formato do bloco:

**Subangulares**

Distribuição espacial:

**Dispersos**

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

**3 - 4m**

Foto Distância talude – casa



Foto\_talude\_casa-20250203-171634.jpg

Tipologia Construtiva:

**Alvenaria**

Vulnerabilidade Física das Edificações:

**Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes**

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

**Sim**

Foto do Vulnerabilidade:



Foto\_vulnerabilidade-20250203-171659.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em moradias



Foto\_Trincas\_em\_moradias-20250203-175804.jpg

Foto Cicatrizes



Foto\_Cicatrizes-20250203-172756.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto\_Angulos\_negativos-20250203-171830.jpg

## Foto Erosão Laminar



Foto\_Erosao\_Laminar-20250203-171844.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

**Planar**

Observação sobre o processo:

**Deslizamento ocorrido em 2009 e 2024, reativação em 2024. Histórico de atingimento de moradia, com desabamento parcial em 2009.**

Foto do deslizamentos:



Foto\_deslizamento-20250203-172734.jpg

Histórico de processos:

**Sim**

Processo Ativo:

**Sim**

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

**Não aplicavel**

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **\_cisterna**
- **\_cacimba**
- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

**Sem mina aparente**

Destino do esgoto:

**Canalizado**

Lançamento de esgoto:

**Canal**

Foto da presença de água:



Foto\_agua-20250203-172009.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

**Muito Alto**

Número de moradias em risco:

**2**

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

**Local com moradias de média vulnerabilidade, histórico de deslizamentos no mesmo local em 2009 e 2024, e com processo ativo. Foram observados as seguintes feições de instabilidade: trincas na moradia, cicatriz, erosão e ângulos negativos.**

GPS

Área analisada:

**Área: 619,45 Metros quadrados**



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status\_revisao

Ok