



FICHA DE CAMPO

data_inicio

4 de fev. de 2025 11:29:08

Palavra Chave:

13706088703

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_MartinsCosta_146

Setor:

5

Código do setor:

MD_MartinsCosta_146_DS_TB__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Inácio Rosalino de Souza, número 915

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250204-144444.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60



Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto da encosta natural:

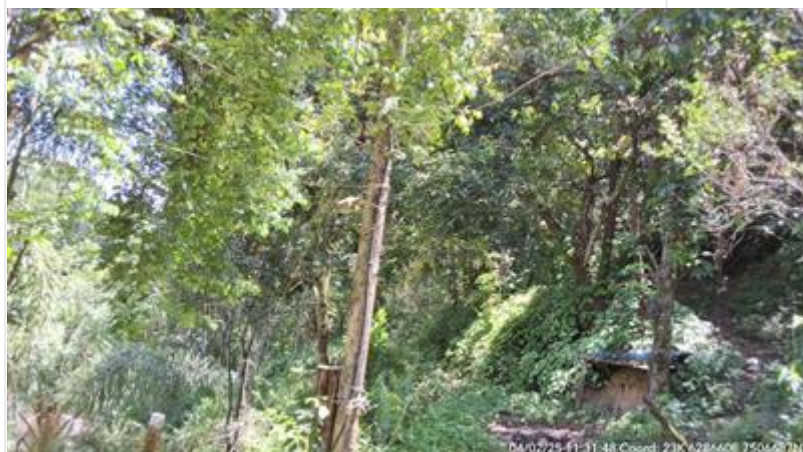

Foto_encos_nat-20250204-143147.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250204-143157.jpg

Descrição do terreno:

Encosta com talude de corte onde há edificação de alta vulnerabilidade.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com porções mais úmidas.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250204-143351.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250204-143420.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250204-143427.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250204-144227.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas no terreno**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250204-143901.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250204-143834.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250204-143758.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Feições erosivas ativas em diversos trechos dos taludes associados a edificação (a jusante e a montante).

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Água**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250204-144023.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Edificação construída entre taludes de corte onde foram observadas feições de processos erosivos ativos além da presença de umidade no solo; trincas no terreno e na escada de acesso indicando uma movimentação inicial do terreno.

GPS

Área analisada:

Área: 1.767,76 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250204-144048.jpg

Descrição da foto1

Detalhe para o vazamento de caixa d'agua, sobre um dos taludes, onde foram identificados pontos de maior umidade no solo.

Foto2



Foto2-20250204-144326.jpg

Descrição da foto2

Visada de escada de acesso a edificação, contruída sobre talude; observa-se trincas e inclinação de alguns dos degraus.

