



FICHA DE CAMPO

data_inicio

4 de fev. de 2025 10:01:02

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_MartinsCosta_146

Setor:

6

Código do setor:

MD_MartinsCosta_146_DS_TB__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Inácio Rosalino de Souza, número 47

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

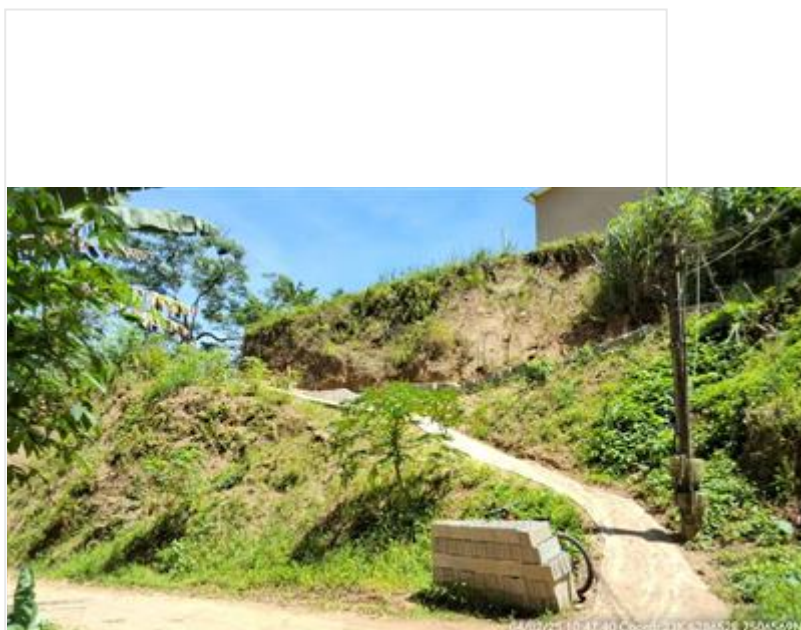

Foto_acesso-20250204-134739.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

65


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:

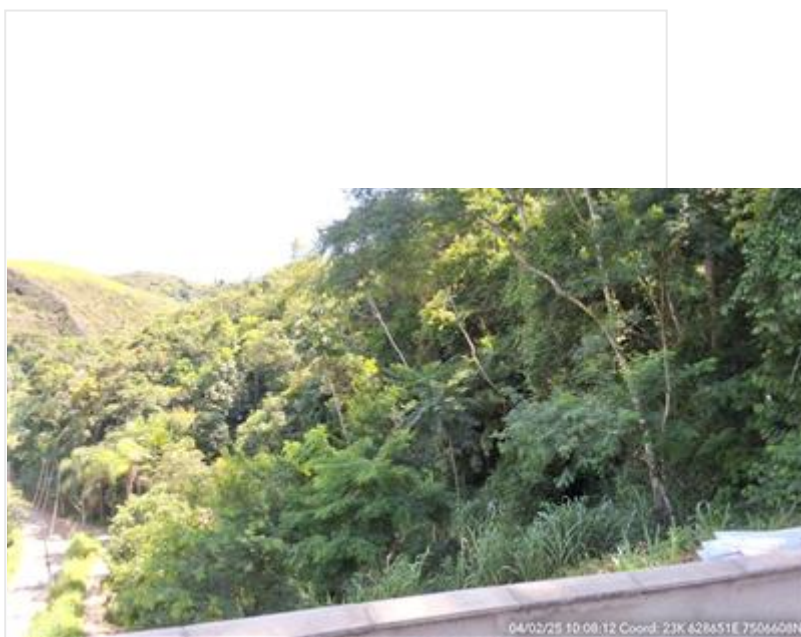

Foto_encos_nat-20250204-130811.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250204-130833.jpg

Descrição do terreno:

Trecho em que há encosta natural com vegetação densa e, na lateral, corte verticalizado com edificação construída em base de talude.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual espesso com rocha muito alterada na base.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250204-130417.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250204-130428.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250204-131036.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250204-130518.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Trincas em muros**
- **Trincas no terreno**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250204-132209.jpg

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250204-132303.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250204-135113.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250204-135006.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar ocorrido em fevereiro de 2024, a jusante da moradia.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250204-135127.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250204-131554.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local de edificação de vulnerabilidade média, na qual foi observado um deslizamento a jusante da moradia. Foram observadas trincas no terreno e em muro, associados a movimentação de solo ocorrida. Ressalta-se que a casa esta a uma distância de cerca de 4 metros do topo do talude, e que a moradora está realizando uma intervenção com suposta função de contenção do topo em direção a base. Salienta-se que ainda há material a ser mobilizado no local da cicatriz.

GPS

Área analisada:

Área: 749 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

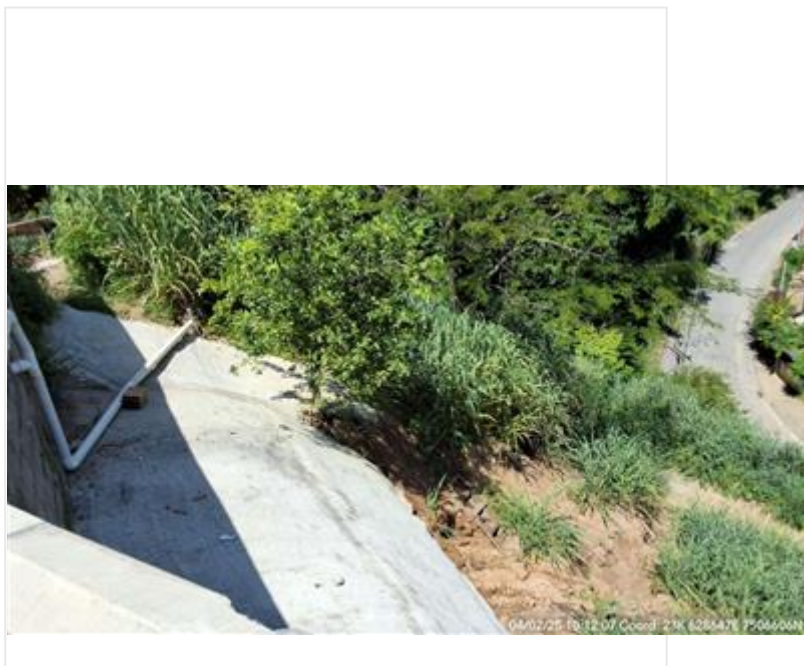


Foto1-20250204-131206.jpg

Descrição da foto1

Visada da crista do talude onde houve a deflagração de deslizamento em 2024. Atenta-se para a intervenção, com suposta função de contenção, restrita a um pequeno trecho da cicatriz (obra executada por moradora).