



FICHA DE CAMPO

data_inicio

4 de fev. de 2025 10:24:35

Palavra Chave:

13706088703

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_MartinsCosta_146

Setor:

7

Código do setor:

MD_MartinsCosta_146_DS_TB__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Inácio Rosalino de Souza, s/n

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

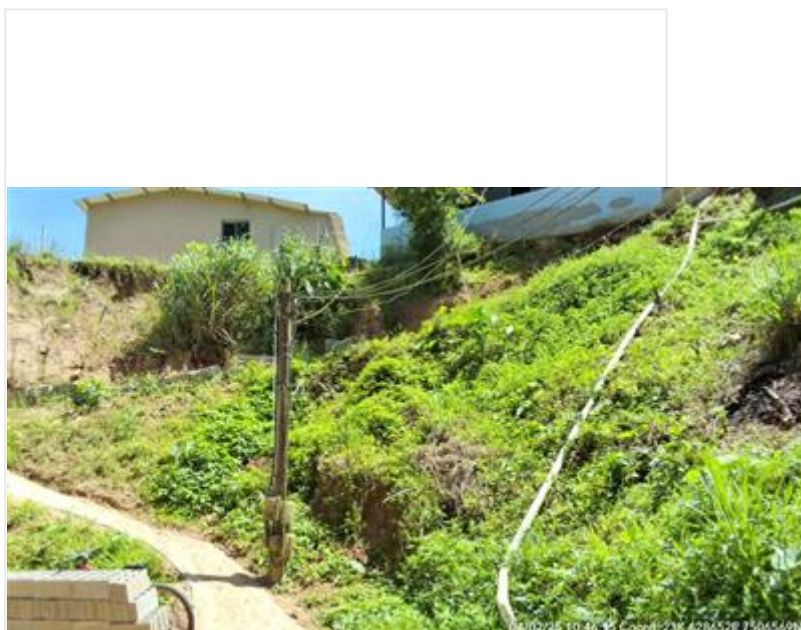

Foto_acesso-20250204-134614.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

40

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250204-134504.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250204-134454.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural com cortes na base, onde há edificações a distância nula de topo/base.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual com presença de rocha muito alterada próxima ao imóvel.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250204-132947.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250204-133027.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250204-133056.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250204-134515.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas no terreno**
- **Erosão laminar**
- **Descalçamento**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**
- **Ângulos negativos**
- **Trincas em muros**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250204-134250.jpg

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250204-134113.jpg

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250204-134332.jpg

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250204-134308.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250204-133249.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250204-134701.jpg

Processo:

- Não se aplica

Observação sobre o processo:

Não foram observados processos no local, todavia foram identificadas inúmeras feições de instabilidade com indícios de movimentação no terreno.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250204-134348.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local com moradias de média vulnerabilidade, sem processos aparentes de deslizamento. Porém, foram observadas inúmeras feições de instabilidade com indícios de movimentação do terreno como: trincas no terreno e muros, descalçamento e afundamento da estrutura de concreto do acesso ao imóvel. Salienta-se que também há o lançamento de água servida em direção ao talude.

GPS

Área analisada:

Área: 749,83 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok