



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**4 de fev. de 2025 11:58:59**

Palavra Chave:

**04497814025**

Informações de controle:

Técnico 1:

**Dimitri Tallemberg Soares**

Técnico 2:

**Thaís Belloti Loureiro**

Equipe:

**Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;**

Inicias Tecnico 1:

**DS**

Inicias Tecnico 2:

**TB**

Microbacia:

**MD\_MartinsCosta\_146**

Setor:

**8**

Código do setor:

**MD\_MartinsCosta\_146\_DS\_TB\_\_8**

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

**Estrada**

Endereço:

**Prefeito Rubens José de Macedo, número 952**

Localidade:

**Martins Costa**

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

**Veicular**

Tipo de acesso:

**Pavimentado**

Foto do acesso:



Foto\_acesso-20250204-151247.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

**20 - 50m**

Inclinação da encosta natural:

**70**

Foto da encosta natural:



Foto\_encos\_nat-20250204-150037.jpg

Descrição do terreno:

**Edificações construídas as margens de rio e, do outro lado da via, encosta natural com vegetação densa.**

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

**Solo residual espesso.**

Foto do material predominante:



Foto\_material-20250204-150049.jpg

Presença de blocos:

**Não**

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

**> 6m**

Foto Distância talude – casa



Foto\_talude\_casa-20250204-151310.jpg

Tipologia Construtiva:

**Alvenaria**

Vulnerabilidade Física das Edificações:

**Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios**

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

**Sim**

Foto do Vulnerabilidade:



Foto\_vulnerabilidade-20250204-151629.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Cicatrizes**

Foto Trincas em moradias



Foto\_Trincas\_em\_moradias-20250204-150302.jpg



## Foto Cicatrizes



Foto\_material-20250204-150049.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

**Planar**

Observação sobre o processo:

**Encosta natural a montante de edificação, a mais de 6 metros de distância, onde houve deslizamento que atravessou a estrada e atingiu a frente de imóvel, com desabamento parcial de muro divisório.**

Foto do deslizamentos:



Foto\_deslizamento-20250204-150722.jpg

Histórico de processos:

**Não**

Processo Ativo:

**Sim**

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

**Não aplicavel**

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

**Sem mina aparente**



Destino do esgoto:

**Canalizado**

Lançamento de esgoto:

**Canal**

Foto da presença de água:



Foto\_agua-20250204-151756.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

**Monitoramento**

Número de moradias em risco:

**1**

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

**Setor caracterizado pela presença de edificação de vulnerabilidade estrutural alta, já atingida por deslizamento pretérito, em 2024, com desabamento parcial de muro divisório do terreno (edificação dista mais de 6 metros de distância da base do talude). Não foram observadas outras feições indicativas de instabilidade, exceto a cicatriz descrita. Ressalta-se que a edificação foi construída junto a margem de um rio, estando o terreno também sujeito a movimentações desencadeadas por sua dinâmica (risco hidrológico). Ocorrências de queda de espécies arbóreas foram relatadas por moradora.**

GPS

Área analisada:

**Área: 474,21 Metros quadrados**



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status\_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

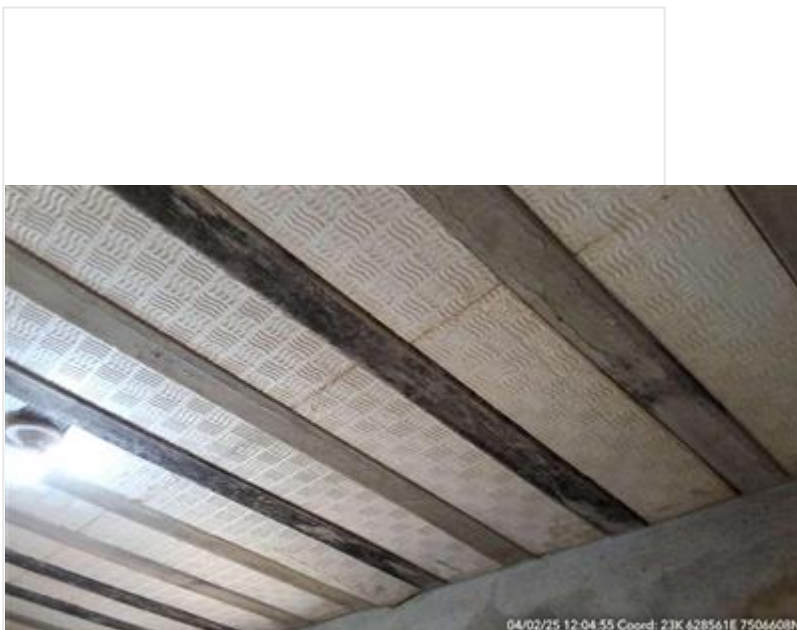


Foto1-20250204-150454.jpg

Descrição da foto1

**Segundo pavimento da moradia construída sem viga ou coluna, estruturas causadas por sobrepeso.**