



FICHA DE CAMPO

data_inicio

12 de fev. de 2025 13:47:42

Palavra Chave:

11641099798

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana Motta Machado

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana Motta Machado;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

MM

Microbacia:

MD_MartinsCosta_149

Setor:

1

Código do setor:

MD_MartinsCosta_149_AS_MM__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

Manoel Guedes, 196

Localidade:

Martins costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Servidão

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250212-164913.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Esparsa**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250212-165046.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural inclinada boa cobertura vegetal

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Foi selecionadaa opção mais comum na micro em questão, mas não foi possível entrar na casa para averiguação e a parte visível está encoberta de vegetação

Foto do material predominante:



Foto_material-20250212-165437.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250212-165530.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250212-165558.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em muros**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250212-165718.jpg

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20250212-165730.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi possível observar, mas vizinha informou que teve uma queda de "barreira".

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

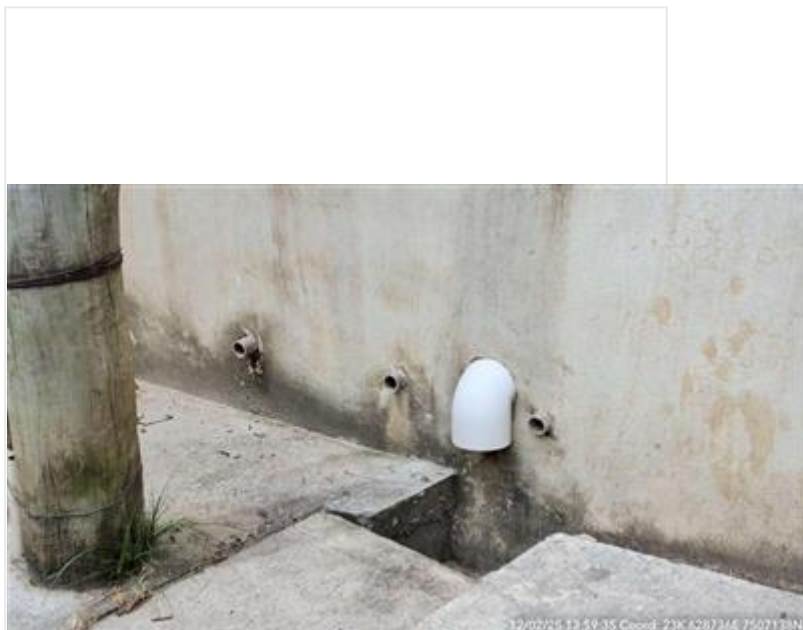

Foto_agua-20250212-165934.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

O setor foi classificado em monitoramento em decorrência da encosta natural e histórico de atingimento com colapso de estrutura. Algumas intervenções foram feitas para mitigação dos riscos. Um das casas não foi permitido o acesso, mas está bem próximo a uma encosta cortada por uma drenagem natural.

GPS

Área analisada:

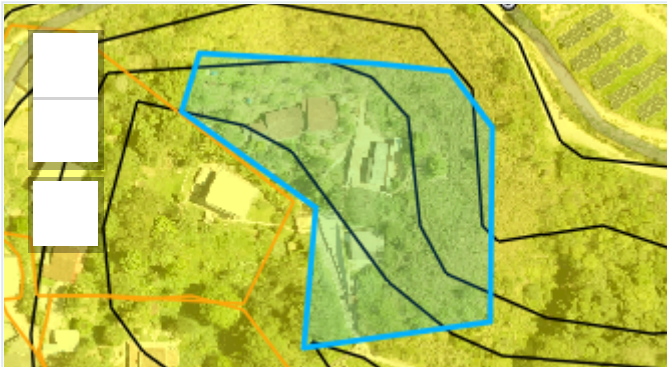Área: 4.515,01 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20250212-170135.jpg

Descrição da foto1

Casa com atingimento e obra de intervenção

Foto2



Foto2-20250212-170242.jpg

Foto3



Foto3-20250212-170306.jpg