



FICHA DE CAMPO

data_inicio

11 de fev. de 2025 10:45:10

Palavra Chave:

11641099798

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana Motta Machado

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Mariana Motta Machado;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

MM

Microbacia:

MD_MartinsCosta_149

Setor:

2

Código do setor:

MD_MartinsCosta_149_AS_MM__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Angelino Teodoro Alves, 268

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250211-135511.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250211-134719.jpg

Descrição do terreno:

Encosta com três patamares, coberto de gramíneas e vegetação esparsa. Presença de feições compatíveis com voçorocas.

Material predominante:

- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Foi observado rocha alterada no primeiro e segundo patamar e folheação bem marcada

Foto do material predominante:



Foto_material-20250211-141454.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250211-140143.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250211-142007.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria


Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:

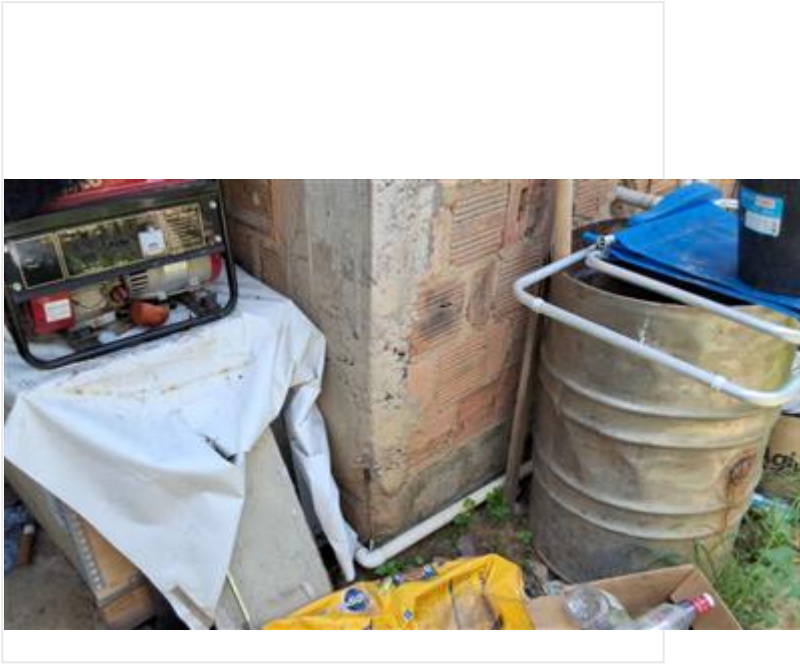

Foto_vulnerabilidade-20250211-141602.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Descalçamento**
- **Voçorocas**
- **Trincas no terreno**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250211-141830.jpg

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20250211-141424.jpg

Foto Descalcamento



Foto_Descalcamento-20250211-140256.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250211-134619.jpg

Foto Voçorocas



Foto_Vocorocas-20250211-141301.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Casa construída sobre rocha, com escavações irregulares aos fundos e ao lado de uma voçoroca.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

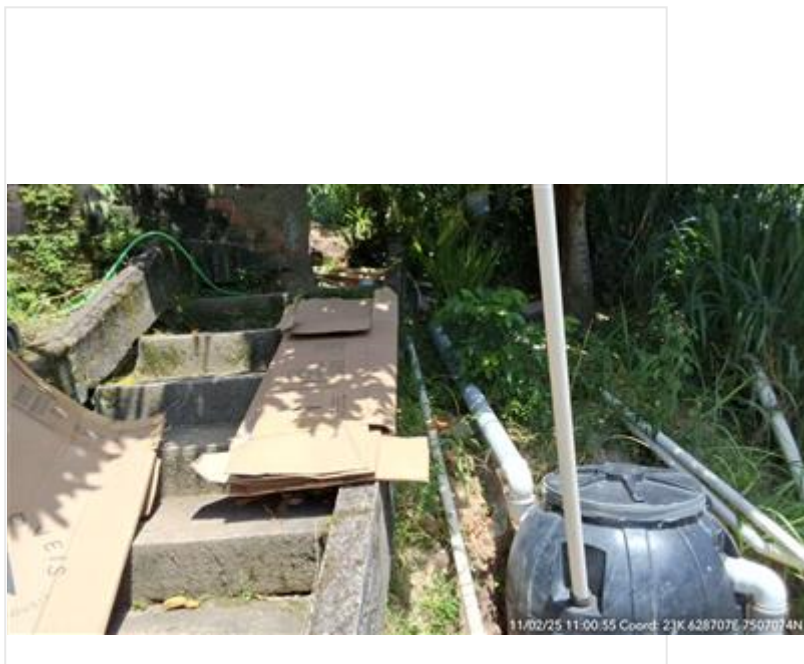

Foto_agua-20250211-140054.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com residência construída em dois patamares sobre rocha alterada. Sendo observadas escavações irregulares nos fundos. Lateralmente ao patamar da casa, foi possível observar uma voçoroca. Foram observadas trincas no terreno, feições erosivas, descalçamento da casa e colapso parcial da escada. Há risco de avanço de processo em dias de chuvas fortes ou prolongadas.

GPS

Área analisada:**Área: 658,24 Metros quadrados**

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Revisar - material