



FICHA DE CAMPO

data_inicio

13 de fev. de 2025 10:37:06

Palavra Chave:

11641099798

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana Motta Machado

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana Motta Machado;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

MM

Microbacia:

MD_MartinsCosta_149

Setor:

6

Código do setor:

MD_MartinsCosta_149_AS_MM__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Joaquim Barbosa

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

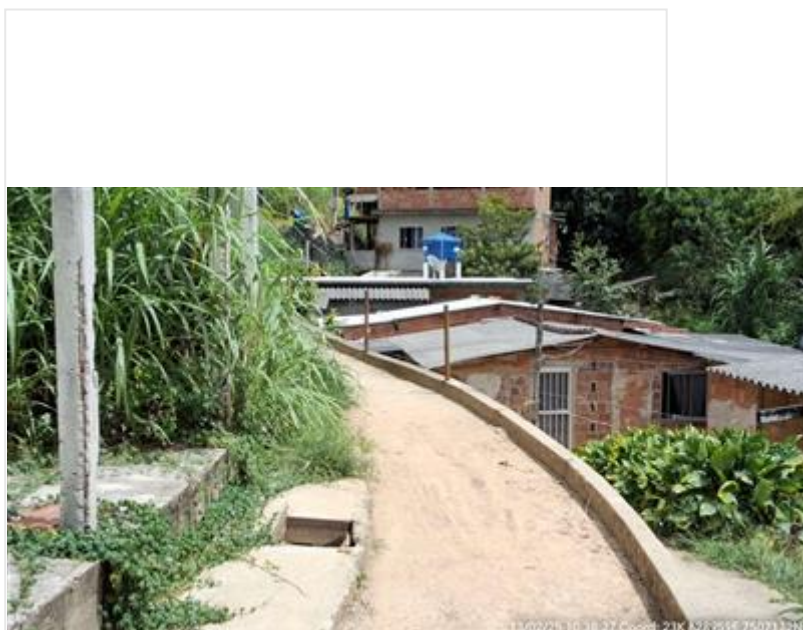

Foto_acesso-20250213-133827.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250213-133926.jpg

Descrição do terreno:

Encosta de cortes múltiplos com casas construídas em patamares diferentes.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual coberto por vegetação rasteira e árvores esparsadas.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250213-134004.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250213-134111.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250213-134101.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250213-134138.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em muros**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Sulcos**
- **Descalçamento**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250213-134443.jpg

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250213-134404.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250213-134312.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250213-134229.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20250213-134259.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Foi observada com voo de drone, cicatriz de deslizamento planar na parte superior do setor, com possível atingimento de moradias.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250213-135310.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Céu aberto

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250213-135223.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Foi possível observar com voo de drone, deslizamento planar com possível atingimento de moradia na parte superior do setor. Muitas feições de instabilidades presentes no local com processo de movimento pretérito. Logo, cabe o acompanhamento das feições, assim como o surgimento de novas em períodos de chuvas fortes ou prolongadas. Todas as casas da rua, segundo morador, foram interditadas pela defesa civil.

GPS

Área analisada:

Área: 1.555,67 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok