



FICHA DE CAMPO

data_inicio

12 de fev. de 2025 10:14:12

Palavra Chave:

11641099798

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana Motta Machado

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana Motta Machado;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

MM

Microbacia:

MD_MartinsCosta_149

Setor:

7

Código do setor:

MD_MartinsCosta_149_AS_MM__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Algelino Teodoro Alves s/n

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Escadaria

Foto do acesso:

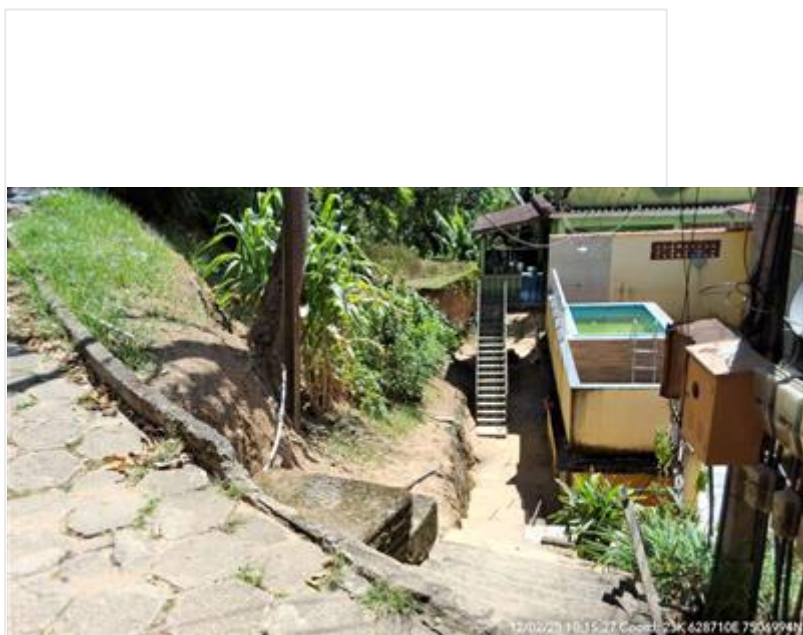

Foto_acesso-20250212-131527.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Área Edificada**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250212-131657.jpg

Descrição do terreno:

Talude com diferentes declividades sendo alta na mais próxima a residência.

Material predominante:

- **Aterro**
- **Lixo**

Observação sobre o material predominante:

Presença de aterro a montante da casa contendo material arenoso e lixo. Não foi possível observar o entorno em decorrência da vegetação e área edificada.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250212-131728.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**
- **Lixo**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250212-131816.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250212-132151.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Descalçamento**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250212-132237.jpg

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250212-132523.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250212-132620.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250212-132724.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Residência desocupada a aproximadamente 20 anos, sendo possível observar material mobilizado na base.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

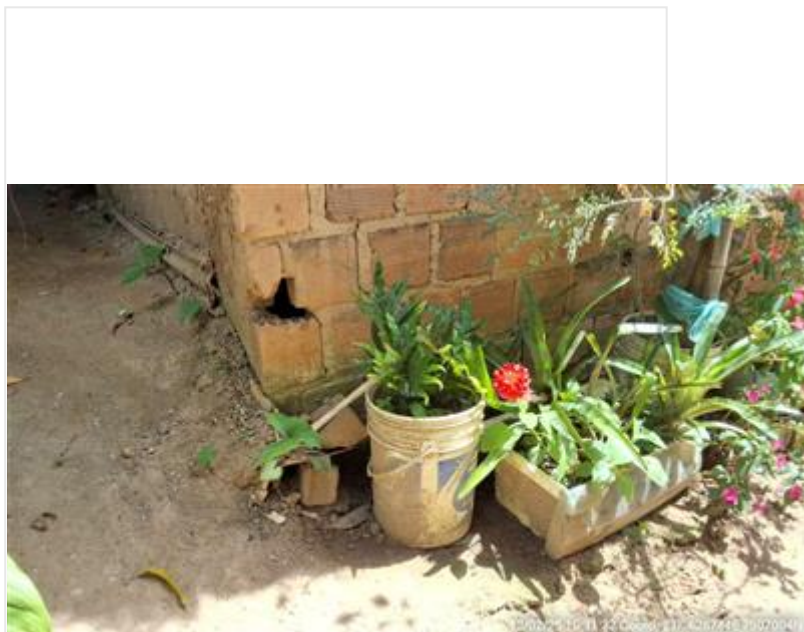

Foto_agua-20250212-133131.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Edificação abandonada à cerca de 20 anos, com vulnerabilidade muito alta em decorrência de estrutura comprometida e ausência de amarração. A montante da casa, foi observado sequências de depósitos antrópicos contendo lixo, material de obra e aterro, com marcas de concentração de água superficial em decorrência de ausência de drenos. Observado material mobilizado do talude, na base da casa.

GPS

Área analisada:

Área: 173,66 Metros quadrados

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok