



FICHA DE CAMPO

data_inicio

3 de fev. de 2025 11:58:34

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Thaís Belloti Loureiro

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Thaís Belloti Loureiro;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

TB

Microbacia:

MD_MartinsCosta_150

Setor:

1

Código do setor:

MD_MartinsCosta_150_DS_TB__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Prefeito Rubens José de Macedo, n 667 (Sítio da Fazendinha)

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

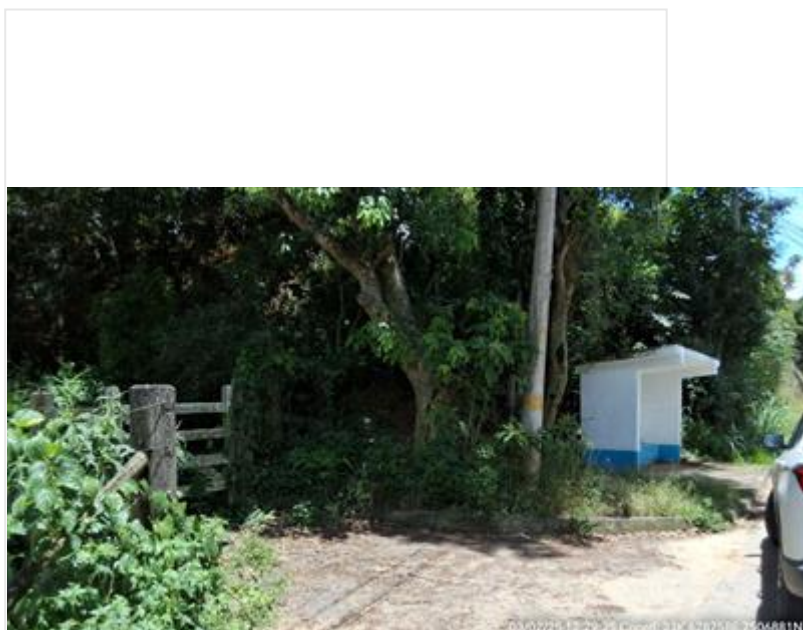

Foto_acesso-20250203-152924.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

70

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250203-150044.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural com a presença de cicatrizes em sua base.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual bem desenvolvido com rocha muito alterada na base (pouco expressiva).

Foto do material predominante:



Foto_material-20250203-150146.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250203-152857.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250203-150722.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Degraus de abatimento**
- **Ângulos negativos**

Foto Degraus de abatimento



Foto_Degraus_de_abatimento-20250203-150437.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250203-150444.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250203-150459.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250203-150508.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamentos planares deflagrados em meio a encosta, sem atingimento. Presença de feições lineares contínuas, sugestivas de processo de rastejo.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250203-150518.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Pé do talude

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Não foi identificado o destino do esgoto no local; moradora não soube informar.

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250203-150615.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor apresenta edificações de média vulnerabilidade próxima a encosta onde foi observado: cicatrizes de deslizamento, trechos em ângulo negativo, feições erosivas avançadas e lineamentos sugestivos de processos de rastejo.

GPS

Área analisada:

Área: 5.384,67 Metros quadrados

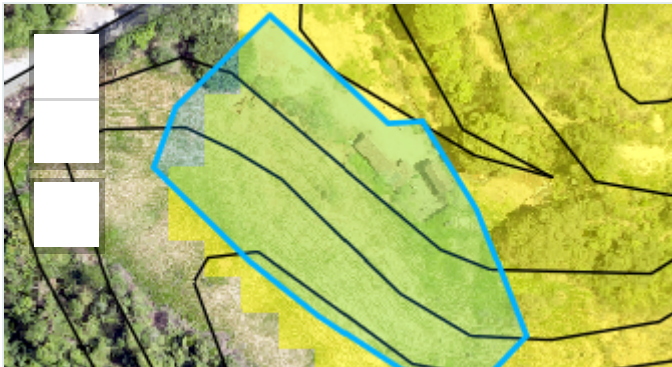

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok