



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 10, 2024, 11:11:12 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Dimitri Tallemborg Soares

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Dimitri Tallemborg Soares;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

DS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_167

Setor:

2

Código do setor:

MD_MartinsCosta_167_AS_DS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Jornalista Moacyr Meirelles Padilha

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

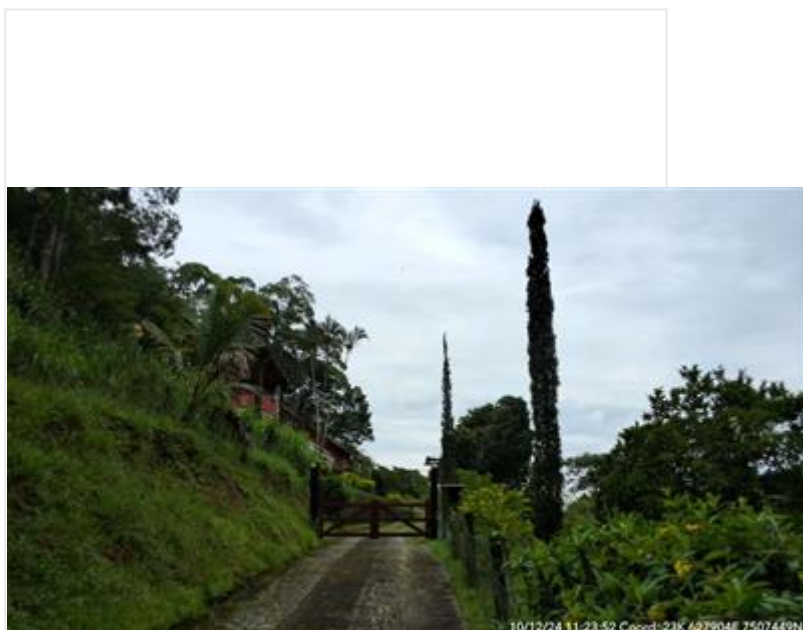

Foto_acesso-20241210-142351.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241210-142407.jpg

Descrição do terreno:

Local com cortes múltiplos distantes uns dos outros.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Foi apenas visualizado solo residual espesso

Foto do material predominante:



Foto_material-20241210-141159.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241210-142632.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241210-141252.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241210-141353.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Cicatrizes**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241210-144200.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241210-141215.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Processo observado na porção mais distal do terreno na qual abrange e afetaria uma edificação próxima

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241210-141222.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Pé do talude


Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Canalizado para o talude e para céu aberto a jusante

Foto da presença de água:

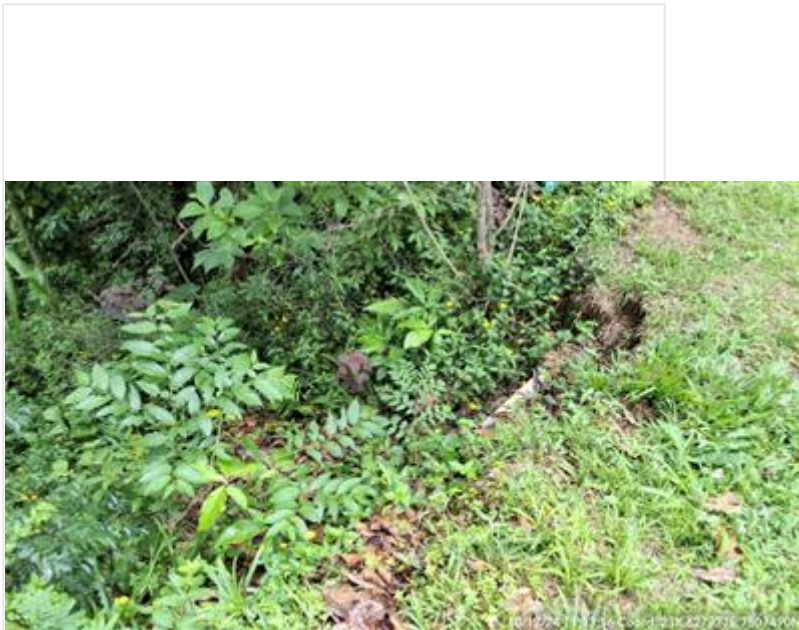

Foto_agua-20241210-141315.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Porção inferior do talude com lançamento pluvial no talude. Deslizamento planar com atingimento de via. Edificação em risco atualmente esta desocupada.

GPS

Área analisada:

Area: 1,515.8 Sq meters



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,507,489

N_m

627,985

status_revisao

Ok