



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 3, 2024, 1:04:29 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 3:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;Thayane Dutra Schuindt

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

DS

Inicias Tecnico 3:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_167

Setor:

1

Código do setor:

MD_MartinsCosta_167_BC_DS_TS_1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Estrada da Vitória, casa de oração ministerio das missoes, 252

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241203-160640.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20241203-161145.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte com extensão de aproximadamente 50 metros com corte verticalizado e porções negativas na crista.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Horizonte extenso de solo residual de coloração alaranjada

Foto do material predominante:



Foto_material-20241203-161554.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Entulho**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241203-161931.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241203-162253.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241203-162549.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241203-162...

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241203-162650.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241203-162721.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Processos erosivos no talude que demarcam possíveis escorregamentos futuros atingindo a via, o acesso dos moradores e atingindo o imóvel a montante.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241203-163308.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Processos erosivos e angulos negativos que podem vir a atingir a via, impossibilitando o acesso aos imóveis, e evoluindo a descalçamento da moradia.

GPS

Área analisada:

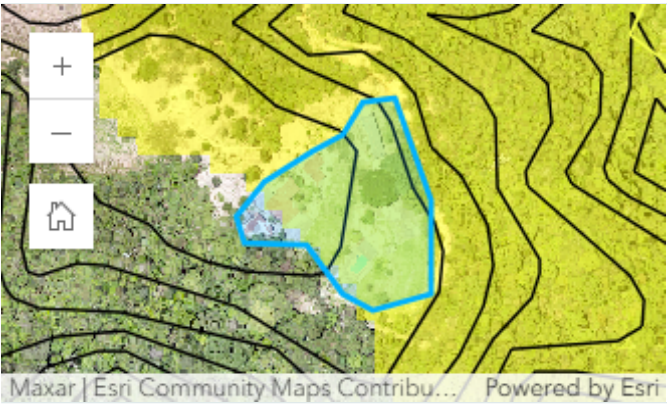

Powered by Esri

E_m

7,507,385

N_m

627,261

status_revisao

Ok