



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 3, 2024, 2:52:22 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 3:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;Thayane Dutra Schuindt

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

DS

Inicias Tecnico 3:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_167

Setor:

4

Código do setor:

MD_MartinsCosta_167_BC_DS_TS_4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Jornalista Moacyr Meirelles Padilha, 3408

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241203-175455.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

45

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241203-175820.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241203-175744.jpg

Descrição do terreno:

Encosta composta por cortes múltiplos de inclinação verticalizada, apresentando pontos negativos.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Solo sobre rocha**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual predominante com uma das residências construída no que parece ser um lajedo rochoso.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241203-175958.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241203-180159.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241203-180838.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Estrutura colapsada**

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20241203-180238.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241203-181030.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Nenhum processo ativo observado.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Topo talude

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241203-181204.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

17

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

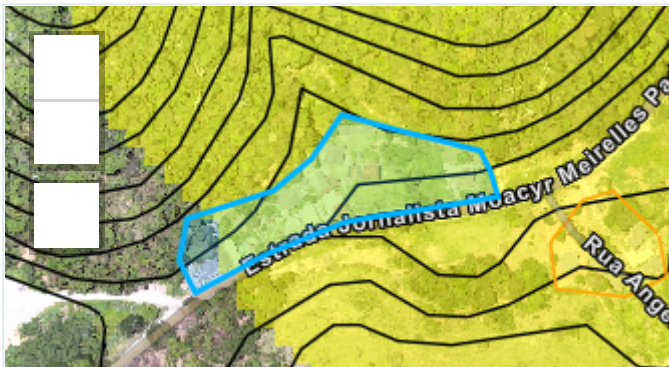
- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Com base nos pontos avaliados acima, a área possui modificações antrópicas que configuram o grau de risco de monitoramento.

GPS

Área analisada:

Area: 6,860.39 Sq meters

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,507,157

N_m

627,426

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241203-182238.jpg

Descrição da foto1

Detalhe da drenagem que condiciona o fluxo na área.

Foto2



Foto2-20241203-182330.jpg

Descrição da foto2

Erosão na base da encosta lateral a drenagem