



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 3, 2024, 4:02:55 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 3:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;Thayane Dutra Schuindt

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

DS

Inicias Tecnico 3:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_167

Setor:

6

Código do setor:

MD_MartinsCosta_167_BC_DS_TS_6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Jornalista Moacyr Meirelles Padilha

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Escadaria

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241203-191122.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

40

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241203-191132.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241203-191137.jpg

Descrição do terreno:

Área oeste do deslizamento do Morsing com presença de inúmeros cortes.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Presença de talude de aterro de pequeno porte.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241203-191156.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241203-191206.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241203-191228.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241203-191847.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241203-191855.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

A oeste do deslizamento do Morsing. Ressalta-se a inexistência de rede de esgoto, além de presença de esgoto a céu aberto.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**
- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**


Surgência de água no talude:

Pé do talude

Destino do esgoto:

Céu aberto

Foto da presença de água:

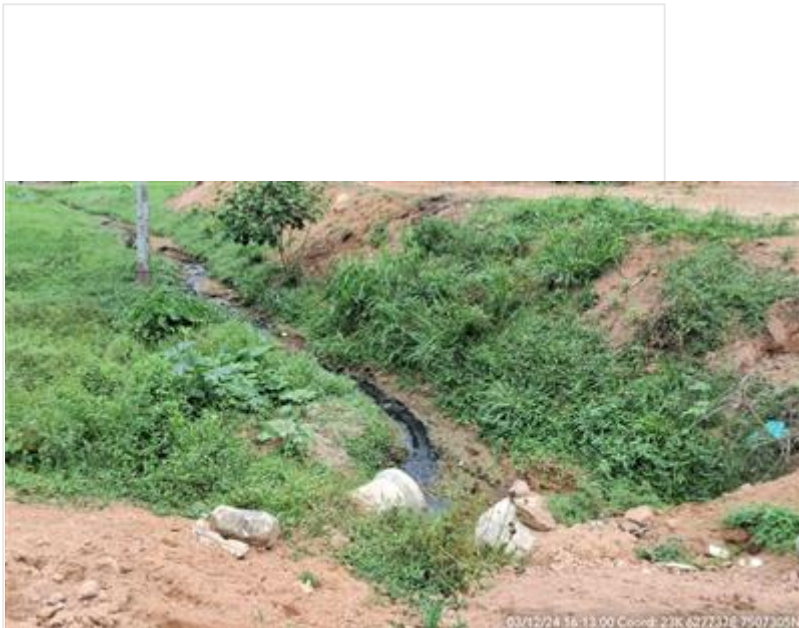

Foto_agua-20241203-191259.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

26

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Local a oeste do deslizamento ocorrido na entrada de Morsing, presença de taludes de pequeno porte e rede de esgoto a céu aberto na base do talude.

GPS

Área analisada:

Area: 1.8 Hectares

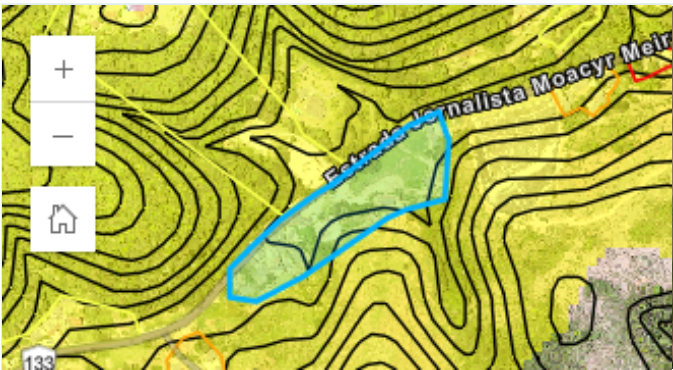

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,507,289

N_m

627,740

status_revisao

Ok