



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 3, 2024, 4:39:33 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 3:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;Thayane Dutra Schuindt

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

DS

Inicias Tecnico 3:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_167

Setor:

7

Código do setor:

MD_MartinsCosta_167_BC_DS_TS_7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rodovia

Endereço:

Jornalista Moacyr Meirelles Padilha 2643

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241203-194131.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

70

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241203-194622.jpg

Descrição do terreno:

Encosta de cortes múltiplos com casas dispostas entre 3 cortes. Solo residual.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual exposto de coloração alaranjada

Foto do material predominante:



Foto_material-20241203-194605.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241203-194555.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241203-194541.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Trincas em muros**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241203-194530.jpg

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20241203-194517.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241203-195...

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Nenhum processo ativo.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Lançamento na caixa de passagem

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241203-194446.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

10

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Este setor encontra-se na lateral imediata de uma encosta com uma obra de contenção de grande porte onde foi deflagrado um deslizamento rotacional de grande magnitude. As casas à leste da obra apresentam feições de instabilidade, algumas moradias sem amarração, por meio de imagens de drone pode-se observar fragilidades no solo exposto à montante e a jusante.

GPS

Área analisada:

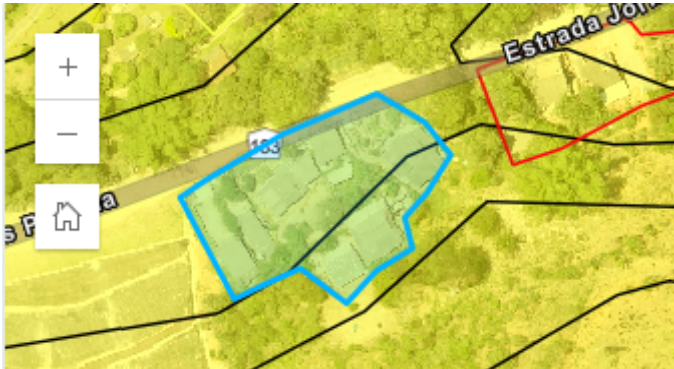

Powered by Esri

E_m

7,507,416

N_m

628,002

status_revisao

Ok