



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 4, 2024, 8:58:16 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 3:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite;Dimitri Tallemberg Soares;Thayane Dutra Schuindt

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

DS

Inicias Tecnico 3:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_167

Setor:

8

Código do setor:

MD_MartinsCosta_167_BC_DS_TS_8

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Jornalista Moacyr Meirelles Padilha, 2410

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241204-120054.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**
- **Densa**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

60

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241204-121208.jpg

Descrição do terreno:

Terreno de encostas naturais com árvores de grande porte e vegetação densa.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Locais com perfil espesso de solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20241204-121145.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241204-121527.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241204-121552.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241204-121...

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241204-121736.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241204-121751.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Observa-se material mobilizado em encosta lateral, provavelmente não foi um movimento recente.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Presença de fossa e canalizado rede pública

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241204-121901.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

5

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Terreno com casas de elevado padrão construtivo, com encostas apresentando erosão laminar em porções localizadas a certa distância das residências.

GPS

Área analisada:

Area: 9,423.03 Sq meters

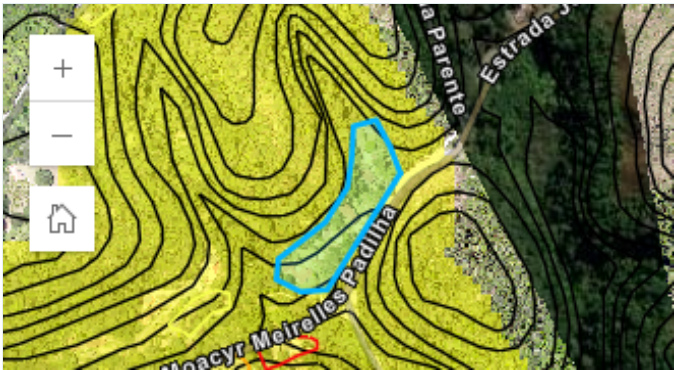

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,507,591

N_m

628,141

status_revisao

Ok