



FICHA DE CAMPO

data_inicio

13 de fev. de 2025 13:17:04

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_86

Setor:

1

Código do setor:

MD_MartinsCosta_86_IR_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Prefeito Rubens José de Macedo, 5961

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

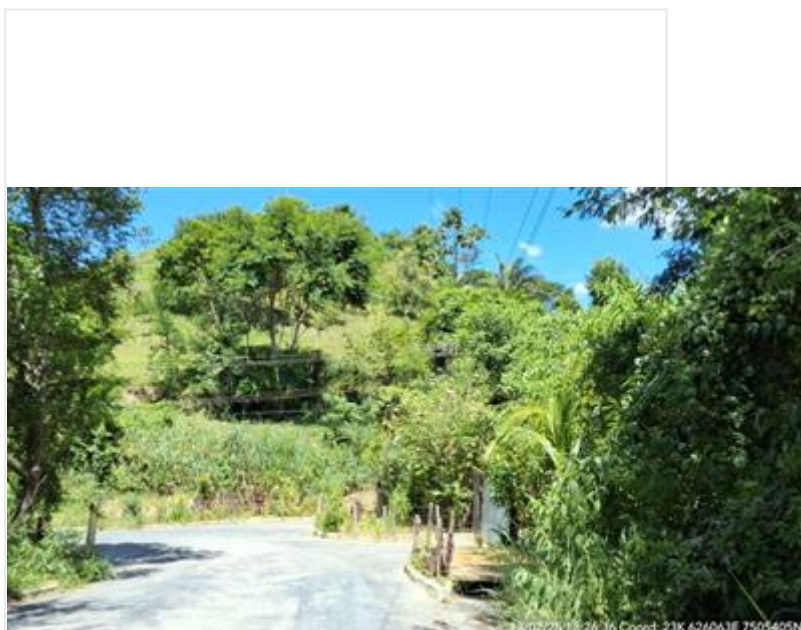

Foto_acesso-20250213-162635.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250213-161837.jpg

Descrição do terreno:

Moradias encaixadas em talude de corte, com vegetação rasteira a esparsa, solo exposto e afloramento rochoso na base.


Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha São**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Base composta por afloramento rochoso, seguido por solo residual.

Foto do material predominante:

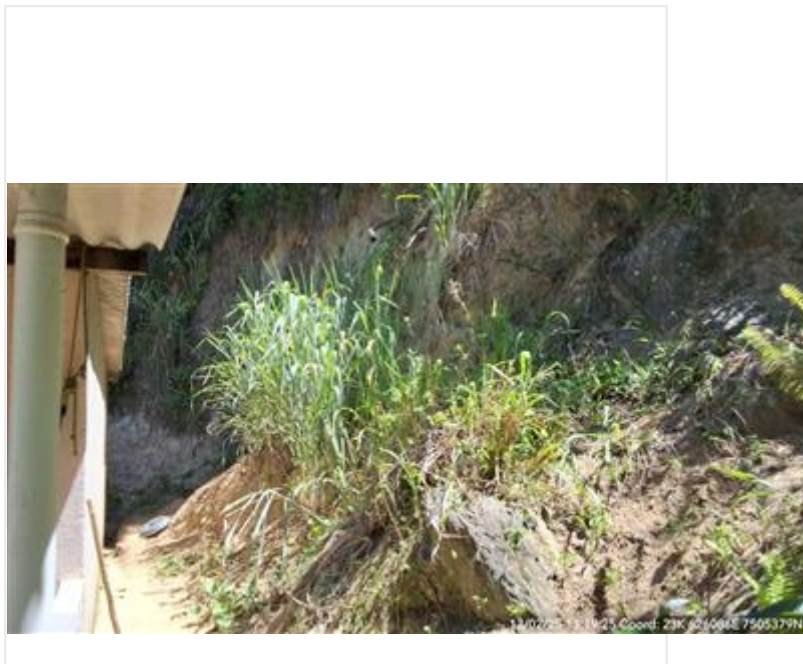

Foto_material-20250213-161924.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Subangulares

Distribuição espacial:

Na base

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250213-161957.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250213-162014.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Rocha fraturada**

Foto Rocha fraturada



Foto_Rocha_fraturada-20250213-162153.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250213-162039.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250213-162049.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250213-162056.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar de solo residual nos fundos de residencia

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250213-162110.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Água**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250213-162130.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No momento da vistoria foram observadas cicatrizes de deslizamentos, com vazamento aparente na caixa d'agua. Moradias encaixadas em corte de talude inclinado, exibindo erosão laminar, ângulo negativo, cicatriz de deslizamento, além de rocha fraturada na base do talude. Os moradores relataram um problema de inundação e alagamento na área.

GPS

Área analisada:

Área: 966 Metros quadrados

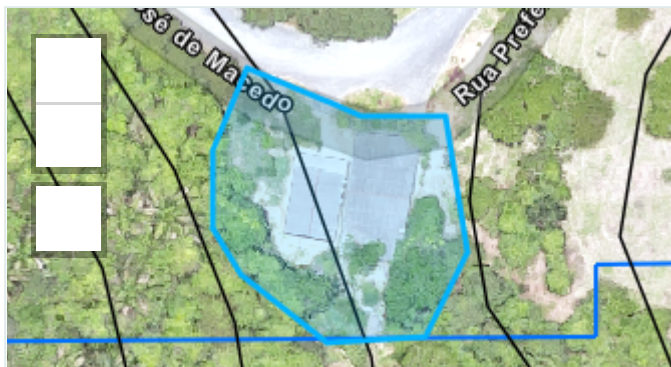

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok