



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 20, 2025, 9:40:06 AM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

● Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_88

Setor:

2

Código do setor:

MD_MartinsCosta_88_IR_TS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Prefeito Rubens José de Macedo,5046

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250220-124154.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

75


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto da encosta natural:

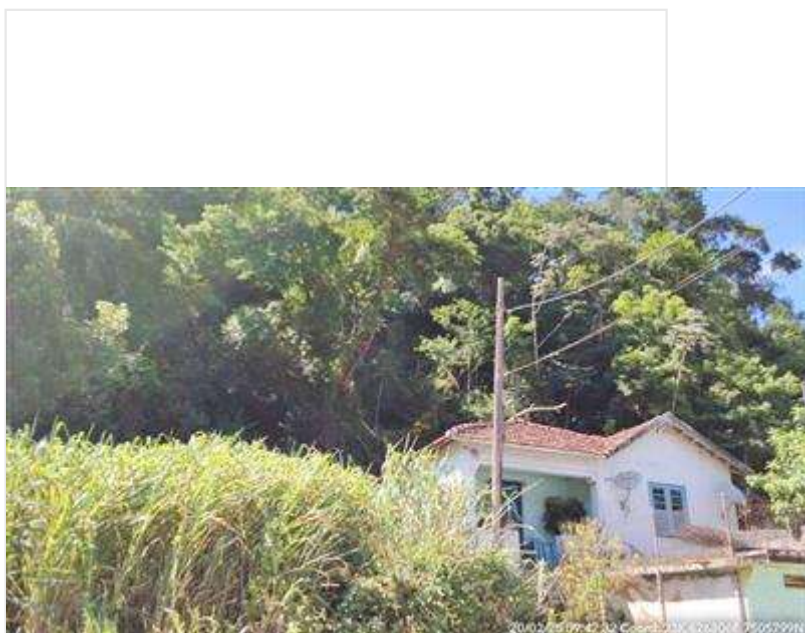

Foto_encos_nat-20250220-124231.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250220-124239.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme com presença de vegetação densa, dentre algumas espécies se encontra a embaúba que pode indicar retirada abrupta de solo ou queimada por serem as primeiras a crescer após tais eventos.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

O material observado é predominantemente composto por solo residual, rocha alterada e algumas camadas de aterro

Foto do material predominante:



Foto_material-20250220-124304.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250220-124717.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250220-124337.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250220-124403.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Foi observado processos erosivos ativos e presença de embaúba na encosta, o que pode sugerir uma antiga movimentação de massa.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250220-124618.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

6

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No momento da vistoria foram observados processos erosivos desenvolvidos no topo da encosta, que também inclui a presença de embaúbas. As moradias apresentam vulnerabilidade alta, seguido de um material composto de solo residual, aterro e rocha alterada.

GPS

Área analisada:

Area: 2,610.23 Sq meters

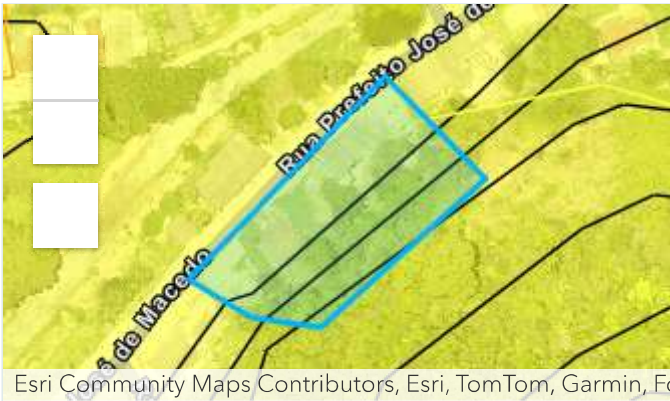

status_revisao

Ok