



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 3:01:52 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

● Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_88

Setor:

4

Código do setor:

MD_MartinsCosta_88_IR_TS__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Da Fonte

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

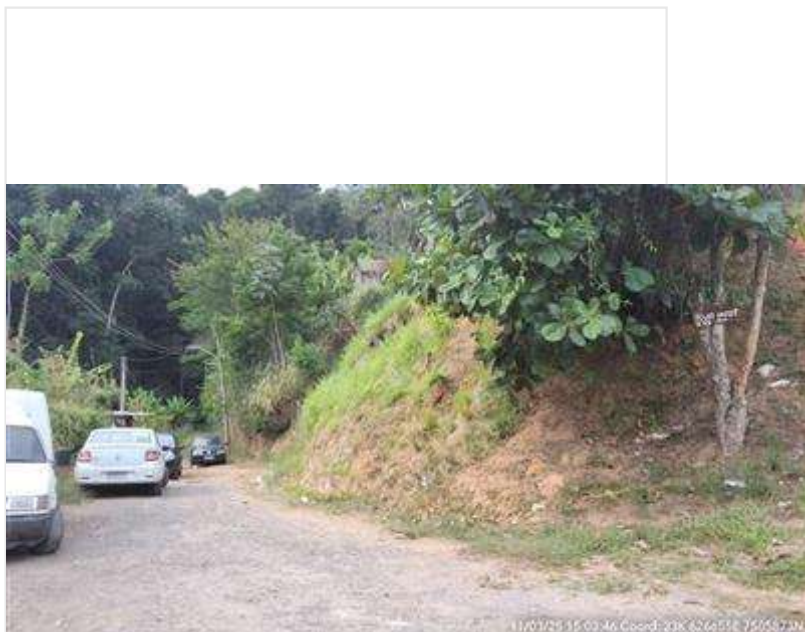

Foto_acesso-20250311-180346.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

75

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250311-180410.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte para via, com moradia situada em seu topo

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Camada espessa de solo residual

Foto do material predominante:



Foto_material-20250311-180450.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250311-180604.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250311-180619.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250311-180644.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250311-180654.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Mobilização de material ao longo do tempo

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**
- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

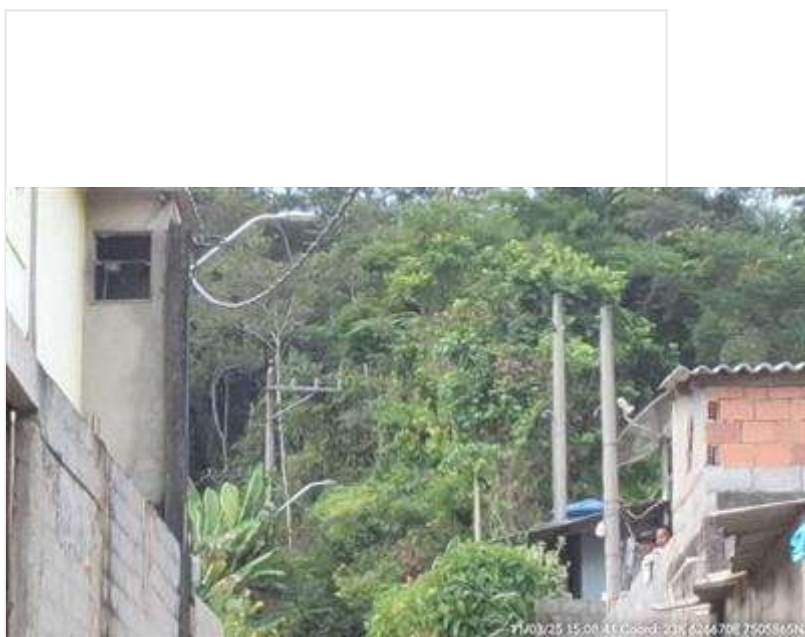

Foto_agua-20250311-180840.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Nudec
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradia situada sobre talude de corte de estrada, com inclinação considerável e solo exposto, exibindo indícios de erosão laminar e pontos com ângulos negativos. No futuro, pode ocorrer o descalçamento da moradia.

GPS

Área analisada:

Area: 124.84 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok