



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 13, 2025, 1:44:43 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

● Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_89

Setor:

1

Código do setor:

MD_MartinsCosta_89_IR_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Nossa Senhora da Gloria,95

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250213-164701.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

60


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto da encosta natural:

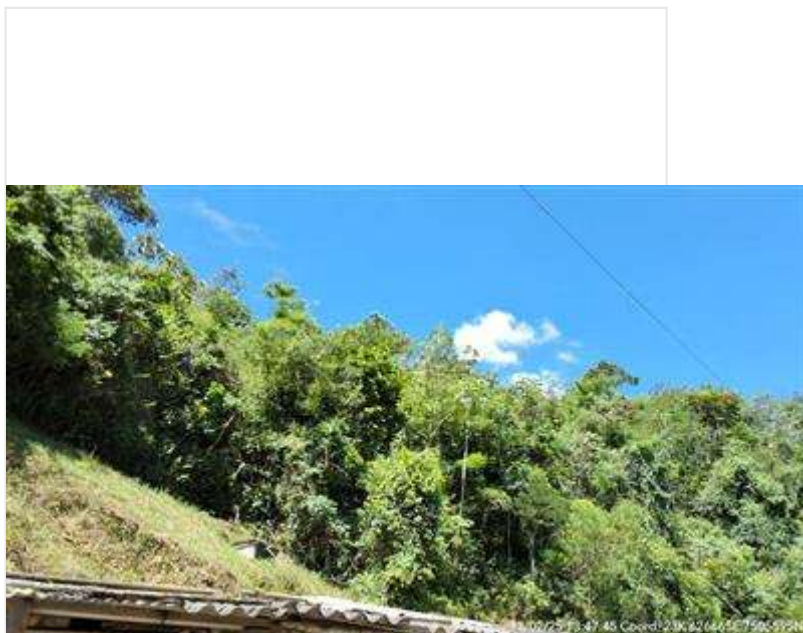

Foto_encos_nat-20250213-164744.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250213-164803.jpg

Descrição do terreno:

Terreno íngreme com vegetação rasteira e solo exposto.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250213-164925.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250213-164939.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250213-164957.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Cicatrices**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrices-20250213-165040.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250213-165044.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Foram observados cicatrizes de deslizamento e processos erosivos.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250213-165104.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250213-165147.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

7

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No momento da vistoria foram observados indicativos de movimentos de massa, tais como cicatriz de deslizamento e processos erosivos ativos. A encosta apresenta inclinação alta que pode colocar as casas em risco de deslizamentos.

GPS

Área analisada:

Area: 1,928.56 Sq meters

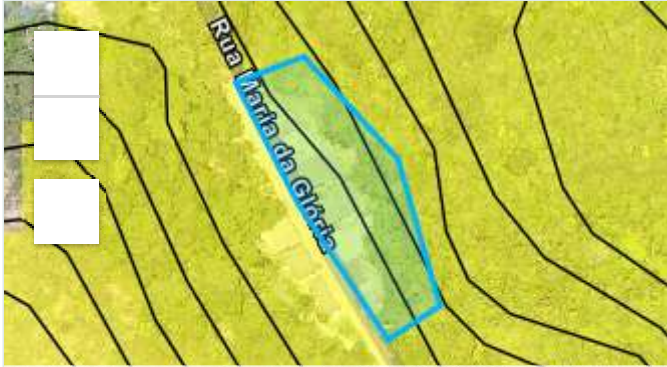

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Revisar - risco e conclusão(IT)