



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 13, 2025, 2:16:02 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

● Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_89

Setor:

2

Código do setor:

MD_MartinsCosta_89_IR_TS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Nossa Senhora da Glória, 303

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250213-171921.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250213-171933.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250213-171952.jpg

Descrição do terreno:

Encosta natural inclinada, com vegetação rasteira, solo exposto com cortes para suavização de terreno

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha Sã**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual sobre rocha com variação de alterada a sã na base

Foto do material predominante:



Foto_material-20250213-172212.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

● Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250213-172031.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250213-172040.jpg

Caracterização do risco:

● Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250213-172150.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250213-172058.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250213-172116.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Pequeno ponto de movimento de massa a altura de meia encosta.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

● Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250213-172128.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Cicatriz de movimento de massa a altura de meia encosta, que devido a altura possui potencial para atingimento da residência.

GPS

Área analisada:

Area: 939.28 Sq meters

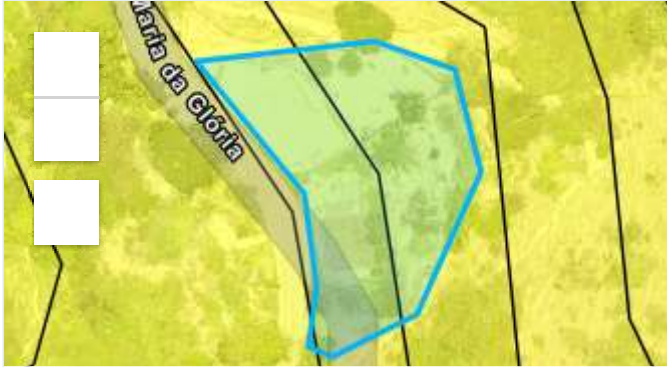

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok