



FICHA DE CAMPO

data_inicio

13 de fev. de 2025 14:58:51

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_89

Setor:

3

Código do setor:

MD_MartinsCosta_89_IR_TS__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Nossa Senhora da Gloria

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

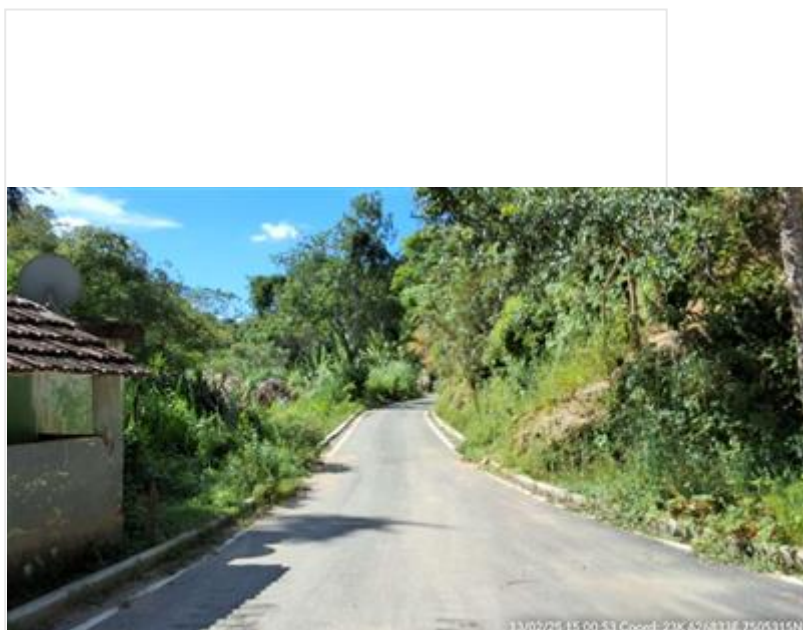

Foto_acesso-20250213-180052.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

65

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250213-180101.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250213-180151.jpg

Descrição do terreno:

Encosta próxima a encontro de vertentes, com corte verticalizado na base e vegetação esparsa

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual pouco compactado

Foto do material predominante:



Foto_material-20250213-180140.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250213-180420.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250213-180212.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250213-180237.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250213-180244.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Movimento de massa ocorrido após as chuvas de 2024

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250213-180307.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250213-180330.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradia muito vulnerável, a uma curta distância da encosta, com cicatriz de deslizamento planar em talude de corte. Não encontramos moradores na área.

GPS

Área analisada:

Área: 750,16 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok