



FICHA DE CAMPO

data_inicio

20 de fev. de 2025 10:36:17

Palavra Chave:

14448053717

Informações de controle:

Técnico 1:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Isabella Robert Rodrigues;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

IR

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_MartinsCosta_93

Setor:

1

Código do setor:

MD_MartinsCosta_93_IR_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Prefeito Rubens José Macedo

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

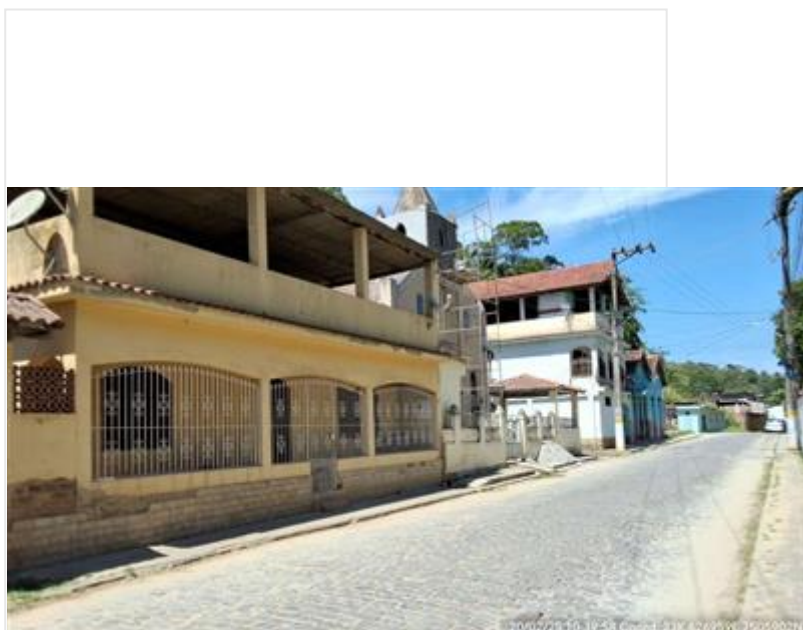

Foto_acesso-20250220-133958.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

1 - 5m

Inclinação da encosta natural:

75

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20250220-134037.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20250220-134043.jpg

Descrição do terreno:

O terreno é íngreme, com casas encaixadas no talude, solo exposto e vegetação esparsa.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**
- **Rocha alterada**
- **Solo sobre rocha**

Observação sobre o material predominante:

Observa-se exposição de solo residual, rocha alterada e aterro.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250220-134909.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250220-134213.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250220-134139.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250220-134424.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Descalçamento**
- **Trincas em muros**
- **Muros inclinados**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Trincas em muros



Foto_Trincas_em_muros-20250220-135106.jpg

Foto Muros inclinados



Foto_Muros_inclinados-20250220-134715.jpg

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20250220-135...

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20250220-134651.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250220-134538.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250220-134605.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250220-134639.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Foram observados diversos processos de instabilidade e movimento de massa próximo as moradias. Conta com cicatrizes de deslizamento, muro trincado e inclinado, vegetação inclinada e processos erosivos.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250220-134816.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250220-135123.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

No momento da vistoria foram observados diversos indícios de instabilidade, indo de muro inclinado e trincado, cicatrizes e processos erosivos. Nos fundos de uma das residências o concreto projetado no talude foi escavado e erodido, deixando a casa a montante em ângulo negativo.

GPS

Área analisada:

Área: 2.272,82 Metros quadrados

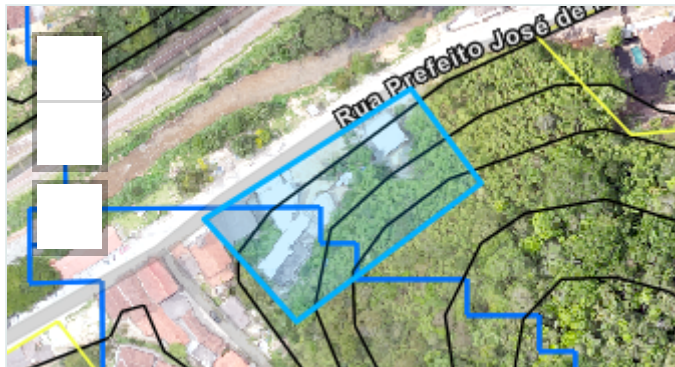

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok